

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	11895/6/26-15201	Data raportu	14-06-2026
Rzeczoznawcy	Maciej Wiącek (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	02-06-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/49763/26/05/28Miejsce oględzin AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...		

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBD8EG8J8035055
Marka, model	OPEL Astra V Sports Tourer 1...
Typ, wersja	Astra V 1.6 CDTI Enjoy S&S
Numer rejestracyjny	WD4095H
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/100 kW
Stan licznika	214 217 km
Data 1. rej./rok prod.	08-03-2018/2018
Data nast. bad. techn.	19-03-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, ESP + TCS, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby, tył, Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa, Felgi stalowe 16, strukturalne, z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Klimatyzacja, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Przyciski sterowania na kierownicy, Przyciski sterowania na kierownicy oraz tempomat, Relingi dachowe, czarne, Spojler tylny, System monitorujący ciśnienie w oponach, System multimedialny R4.0 IntelliLink (Bluetooth, 4 głośniki, ekran dotykowy 7 cali), Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne oparcie składane, dzielone 60:40, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Alarm, pakiet, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik, Pakiet Enjoy Biznes Plus, Pakiet Fotel Ergonomiczny Kierowcy, Pakiet dla palących, Radio IntelliLink RF900 Navi (wyśw. 8-cali, nawigacja, USB, BT, 6 głoś. Audio streaming, odtw. video), Relingi dachowe, chromowane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PROFIL, WINTER MAX	205/55 16 91H	7,9 mm
	lewe	PROFIL, WINTER MAX	205/55 16 91H	7,7 mm
tylna	prawe	PROFIL, WINTER MAX	205/55 16 91H	8,1 mm
	lewe	PROFIL, WINTER MAX	205/55 16 91H	8,2 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni prawy	200 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Reling boczny R	wgniecenie	WY	0.9
2	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie, inne	NA	0.2
3	Dach	odpryski lakieru	NA	
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru, zarysowanie, wgniecenie	NA	1.2
5	Rama drzwi góra, L	wgniecenie	NA	1.5
6	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie	NA	
7	Błotnik tylny L	zarysowanie, wgniecenie	NA	1.2
8	Pokrywa tylna	zarysowanie, wgniecenie	NA	1.5
9	Pokrywa przednia	zarysowanie, odpryski lakieru, wgniecenie		
10	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
12	Oslona lusterka zewnętrznego L	zarysowanie		
13	Oslona lusterka zewnętrznego R	zarysowanie		
14	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	zarysowanie		
15	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru, zarysowanie		
16	Próg L	wgniecenie, wgniecenie		
17	Próg R	wgniecenie, zarysowanie		
18	Błotnik tylny R	wgniecenie, wgniecenie		
19	Kierownica przystosowana do Airbag	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

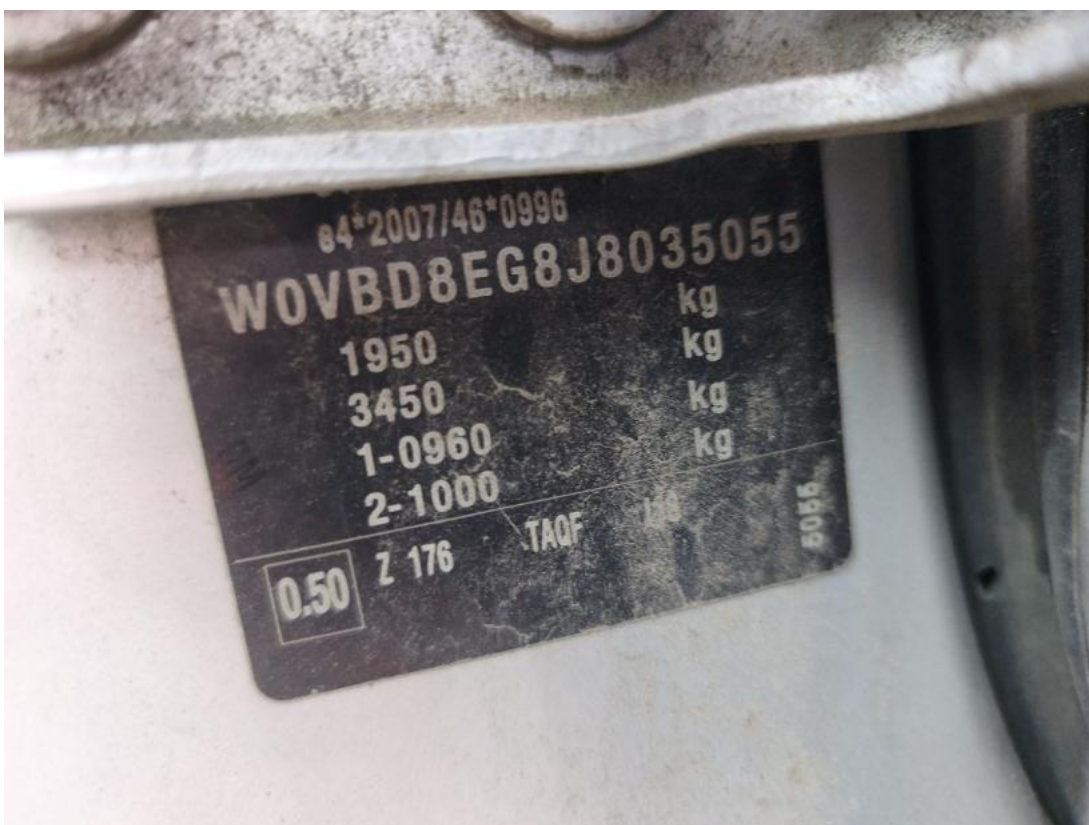

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1

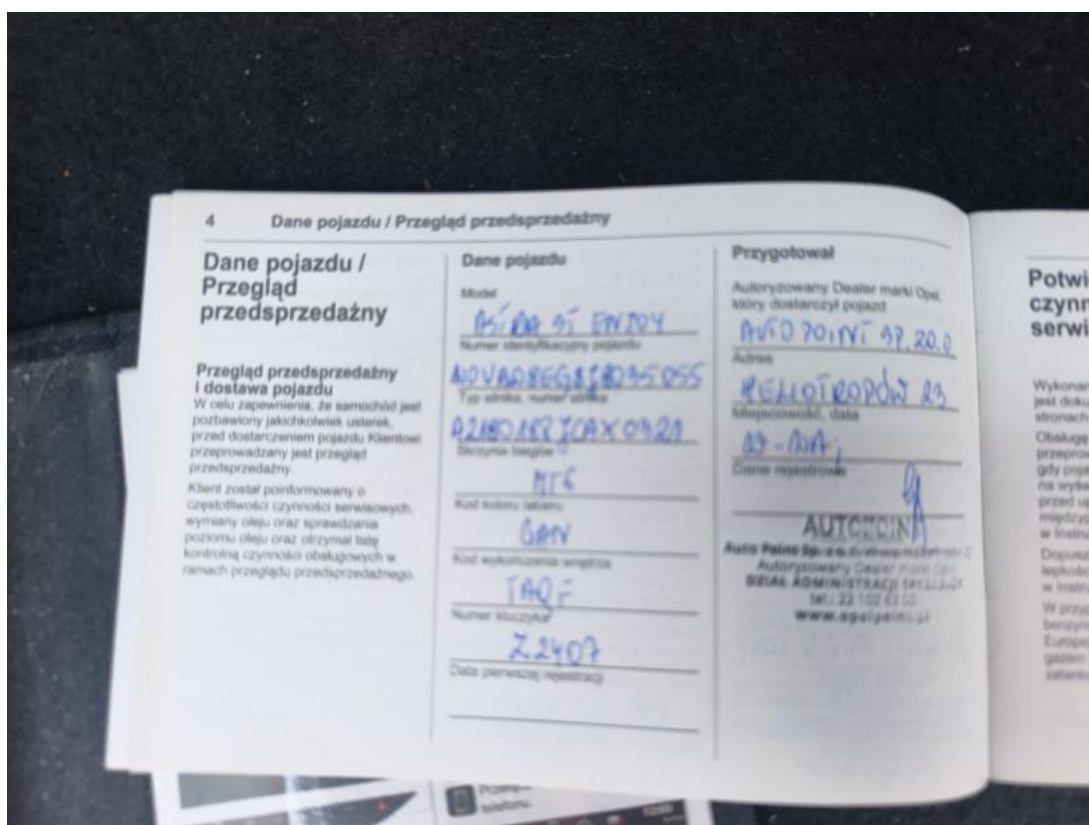

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

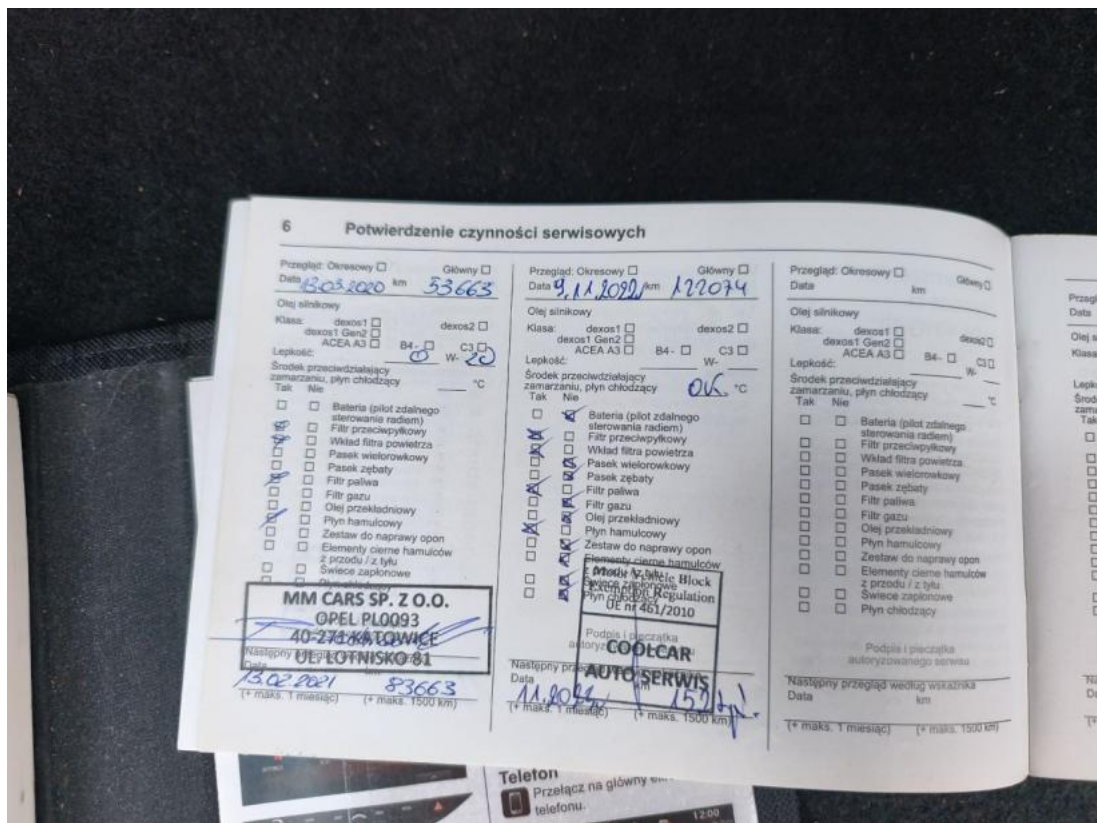

Fot. 35


Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

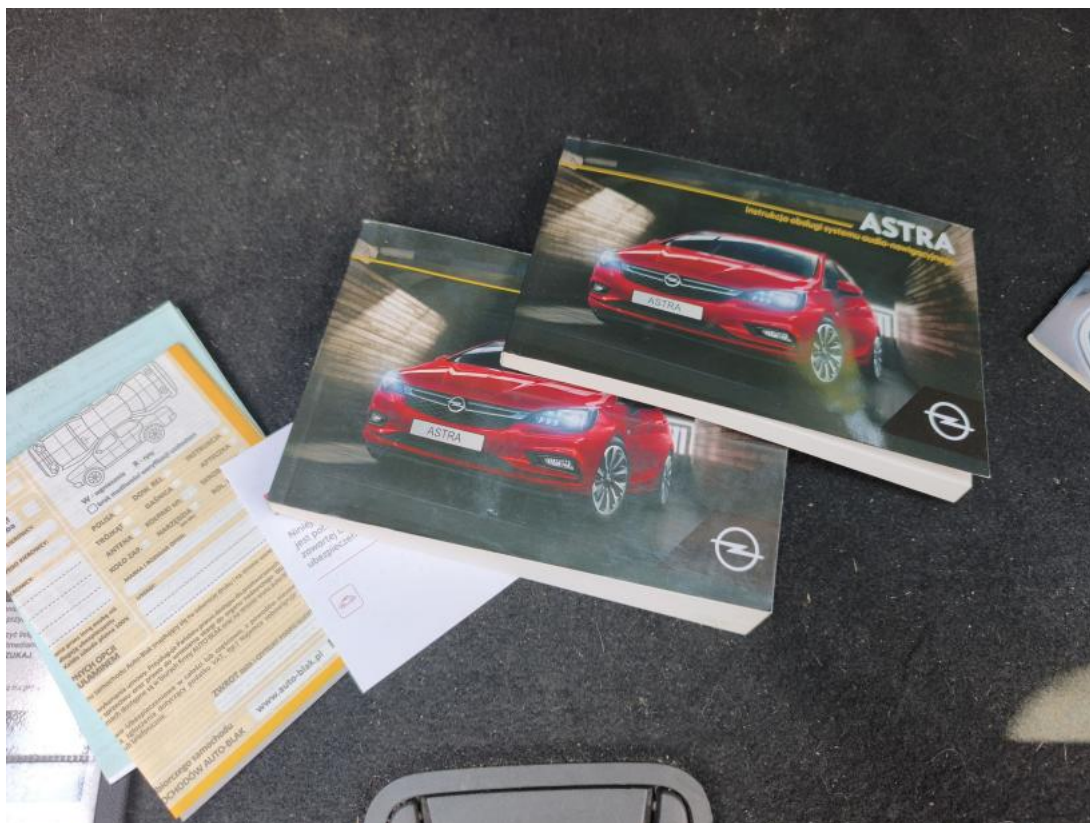

Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Nawigacja



Fot. 40
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

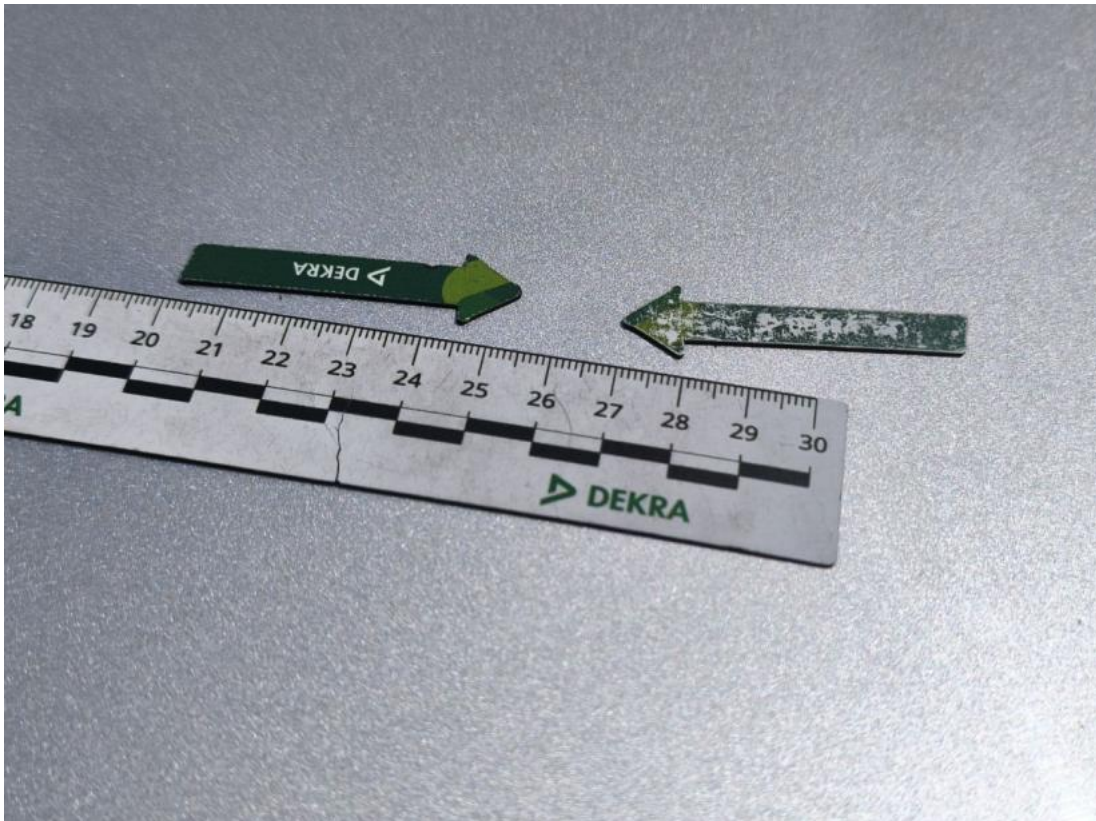

Fot. 43

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Pokrywa komory silnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Zderzak - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47


Zderzak - Inne 1



Fot. 48

Zderzak - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

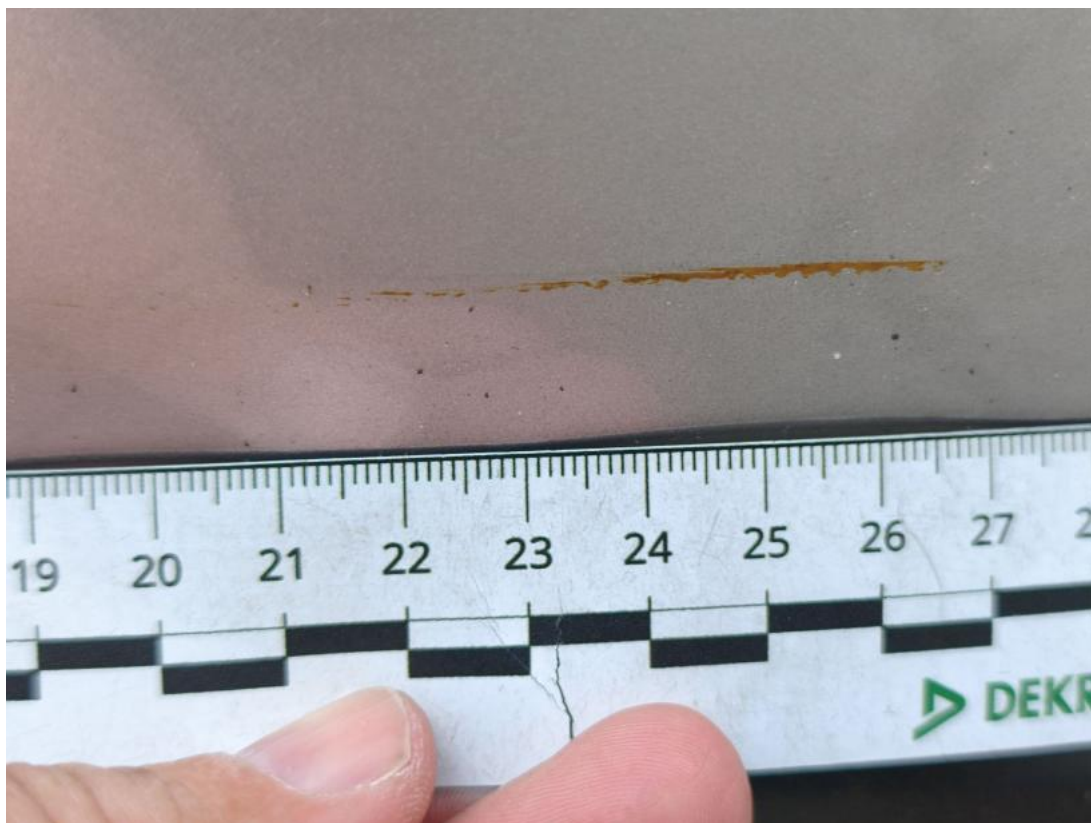

Fot. 49

Zderzak() - Inne 3



Fot. 50


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

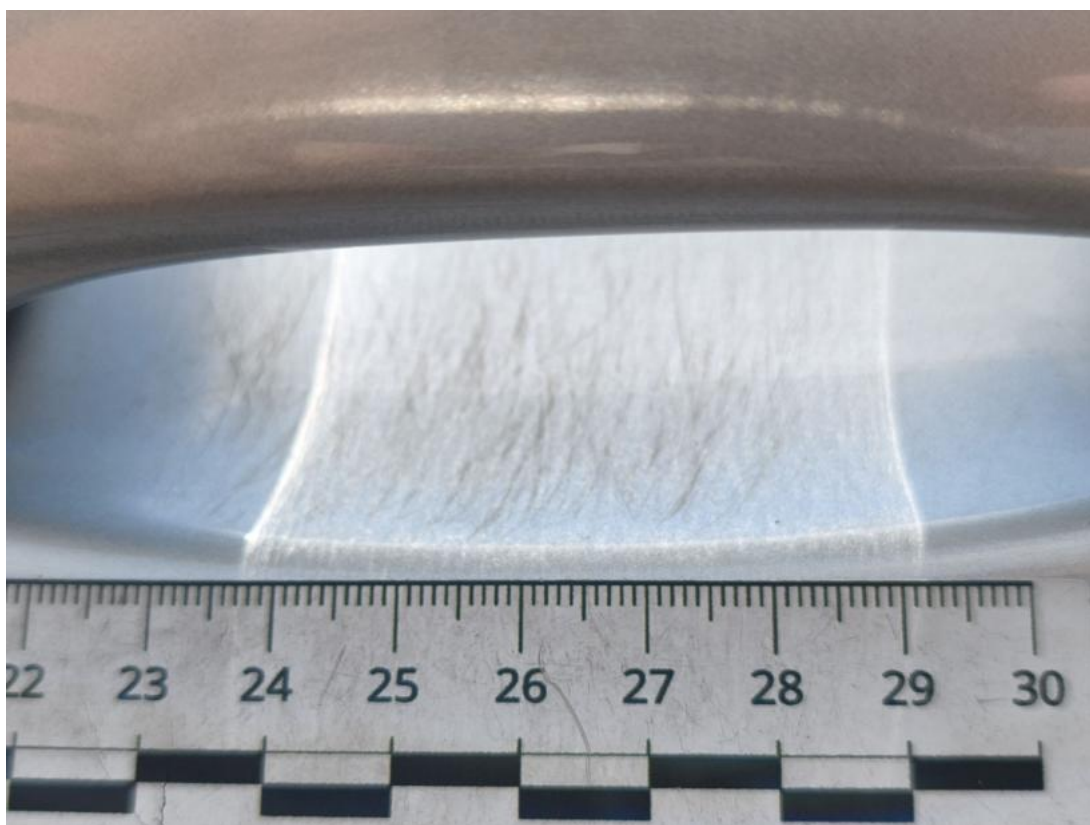

Fot. 52

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Próg P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 58

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

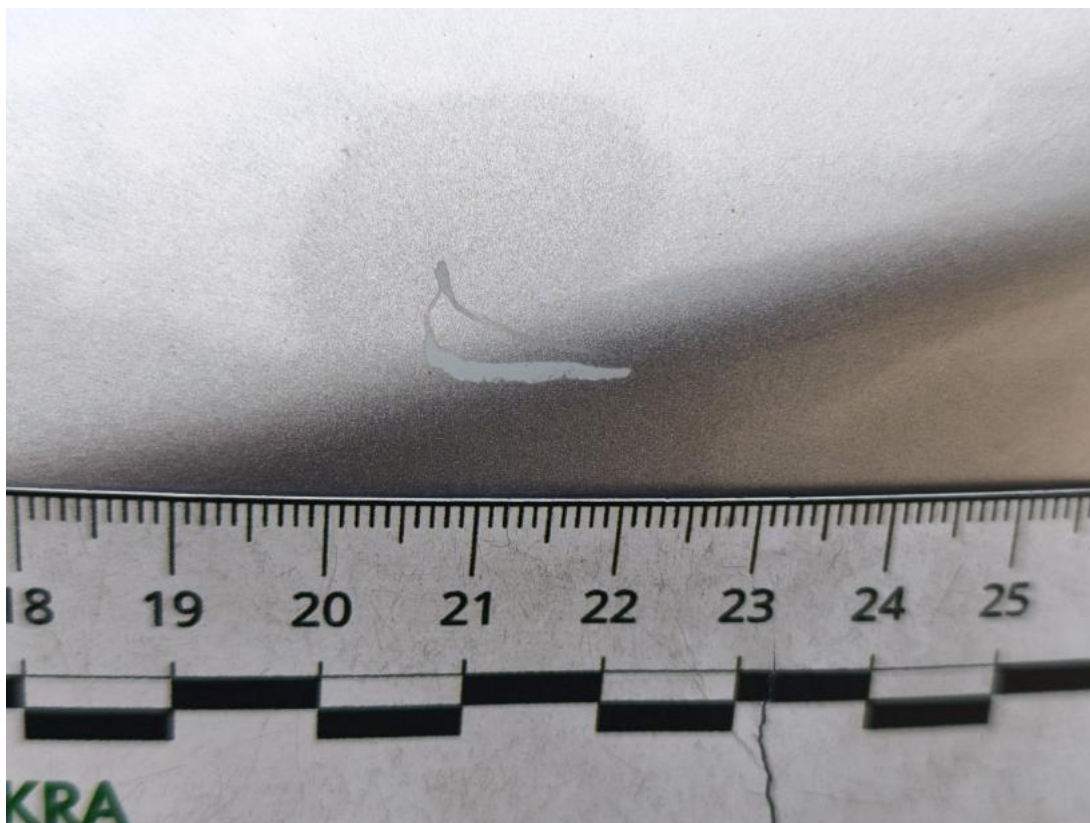

Fot. 59

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 64

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 66

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67
Zderzak tylny - Inne 1



Fot. 68
Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Dach - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 70


Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Dach - Rysa/odprysk 2

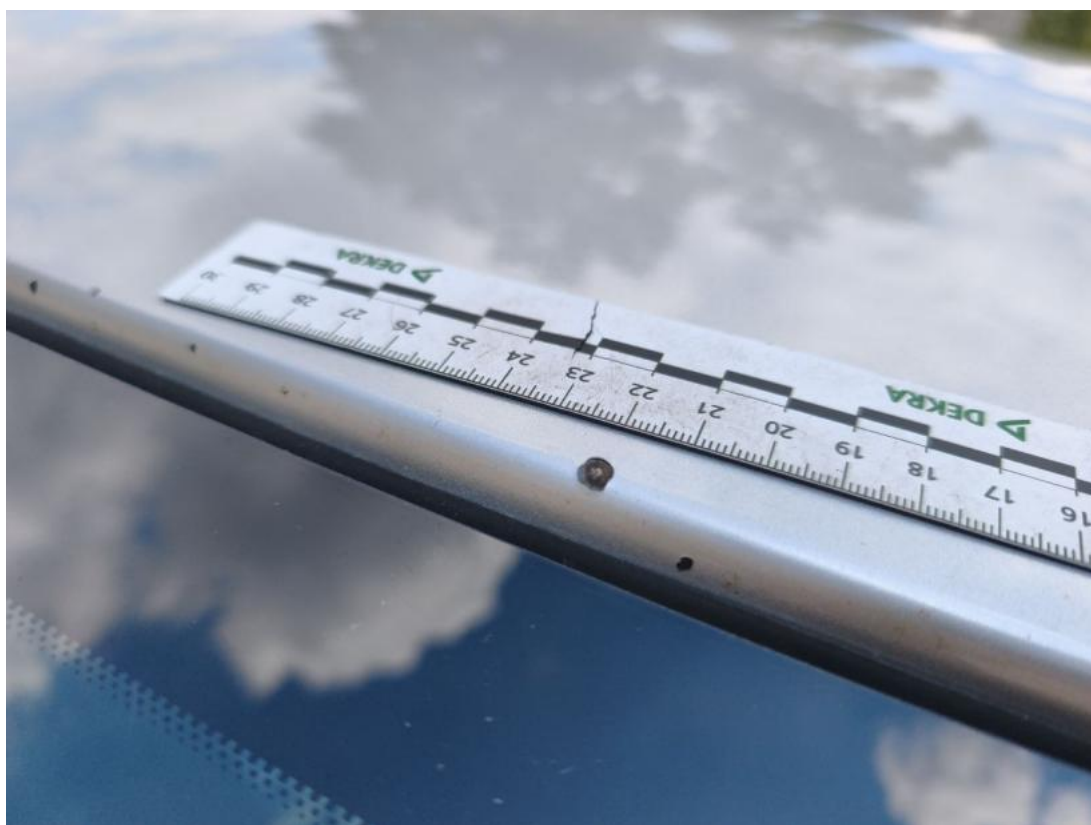

Fot. 72

Dach() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Rama dachu L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 74

Rama dachu L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Reling P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 76


Reling P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77


Reling P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

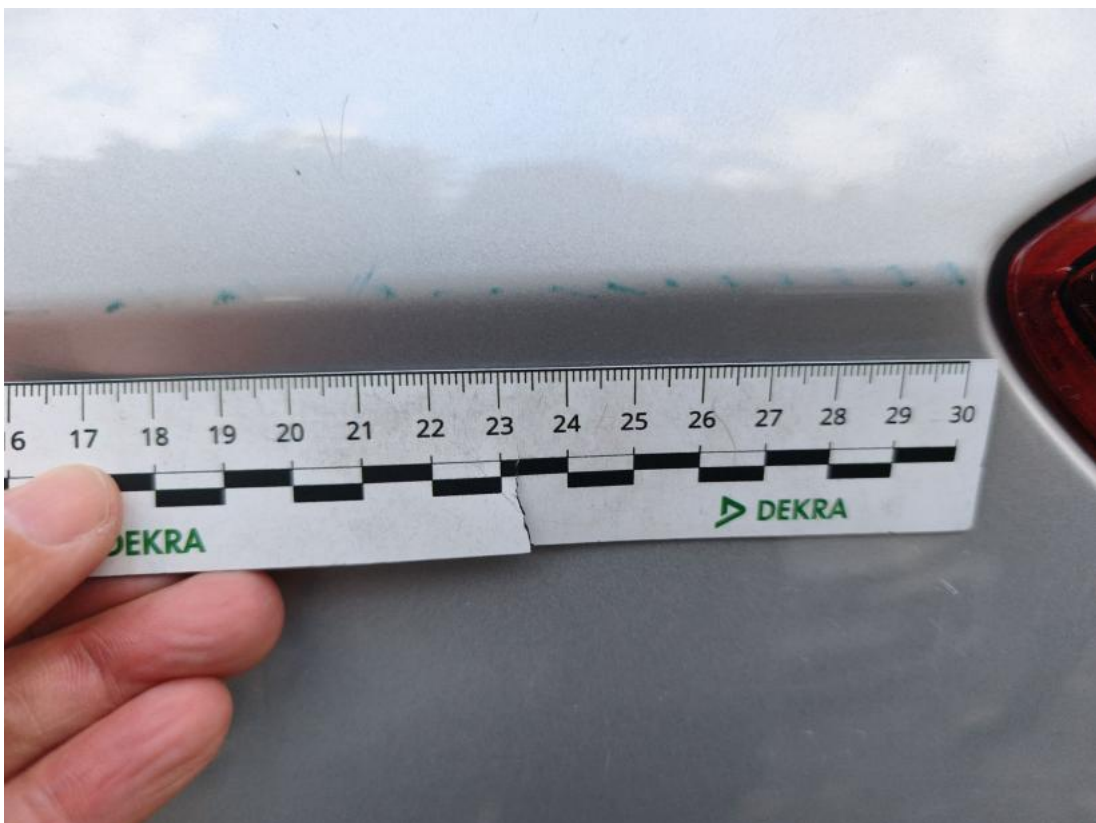

Fot. 78

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

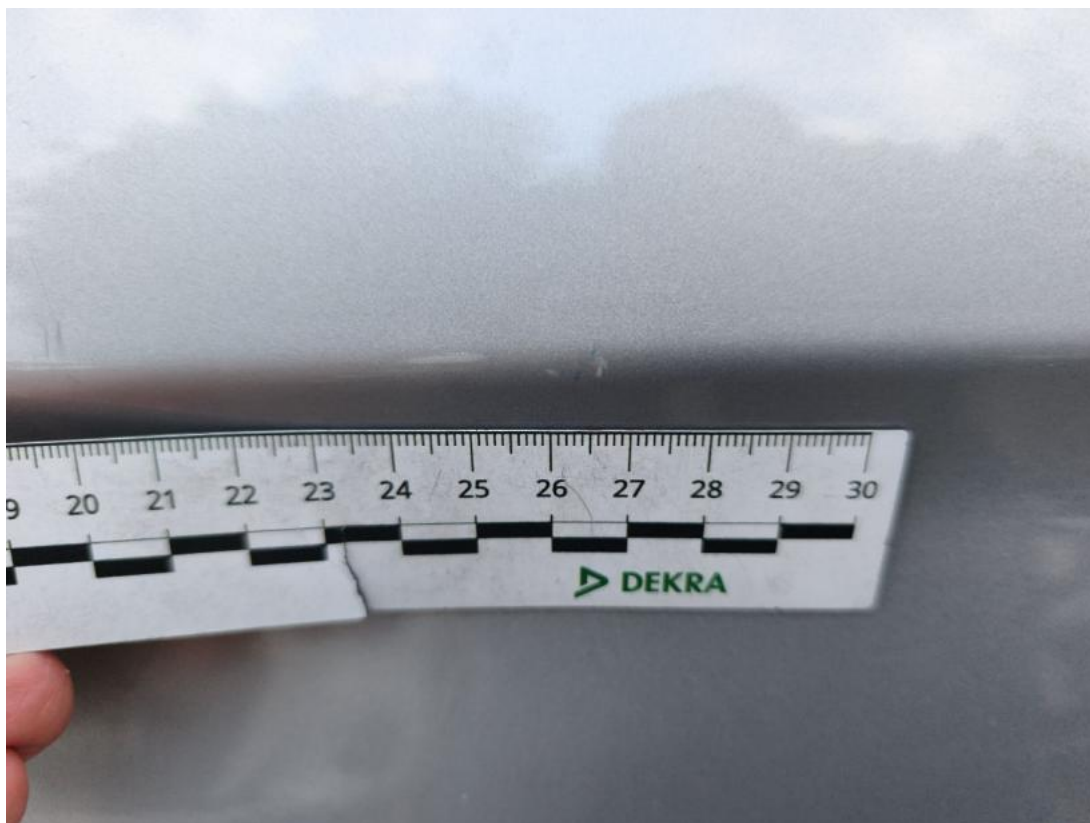

Fot. 79

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 80

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 82

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

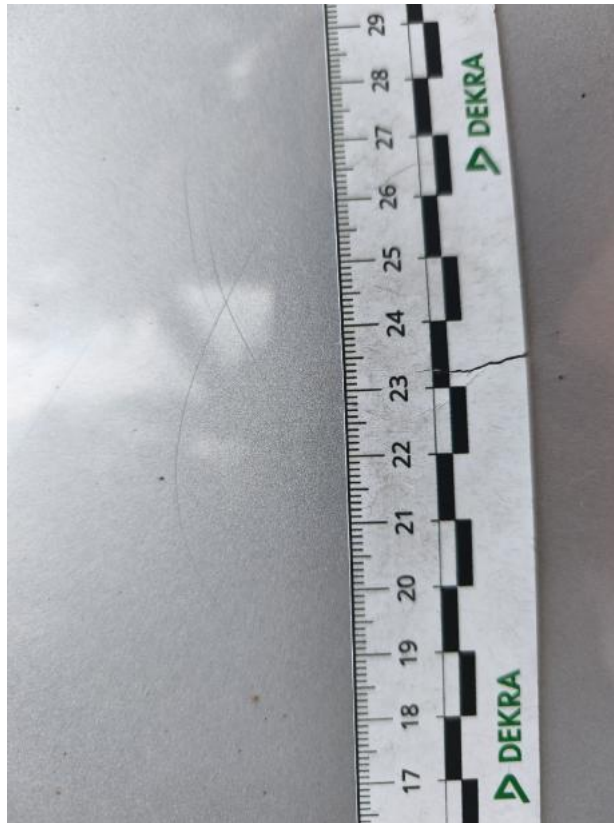

Fot. 83

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 84

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 86

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 88

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Drzwi przed L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 90

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 92

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93

Próg L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 94

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95

Próg L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 96

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1