

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	420589/1/26-9585	Data raportu	29-01-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Augustyniak (NEW) Marcin Wilga	Data oględzin	28-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/06076/26/01/23	Miejsce oględzin	al. Jana Pawła II 190, 31-982 Kraków, 31...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBD6EW5MG016310
Marka, model	OPEL Astra V Hatchback 19-21
Typ, wersja	Astra V 1.2 T Edition S&S
Numer rejestracyjny	KR8WA31
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/107 kW
Stan licznika	68 724 km
Data 1. rej./rok prod.	24-06-2021/2021
Data nast. bad. techn.	13-06-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Felgi stalowe 16, strukturalne, z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy, Konsola centralna z przesuwającym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Lakier uni, Lampki do czytania z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze czarnym, Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył, Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach, Spojler tylny, Sterowanie radiem z kierownicy, System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył, Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa Talino, czarna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tuner radia cyfrowego DAB, Tylne oparcie składane, dzielone 60:40, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Zestaw naprawczy do opon, Światła do jazdy dziennej LED, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Felgi aluminiowe 16, 5 podwójnych ramion, z ogumieniem 205/55, Koło zapasowe dojazdowe, stalowe 16", Lakier metaliczny/brylantowy, Pakiet Komfort, Reflektory przednie LED, System Multimedia NAVI z nawigacją, Bluetooth, USB, 6 głośników, ekran dot. kol. 7", obsługa głosem, ACP, AA

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/55 16 91H	6,8 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/55 16 91H	6,7 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/55 16 91H	7,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/55 16 91H	6,6 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200
2	Drzwi przednie prawe	150 - 200
3	Drzwi tylne lewe	150 - 200

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 500

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 1000
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk	WY	0.4
2	Błotnik przedni L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie	NA	1
4	Próg L	wgniecenie	NA	3.5
5	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie	NA	0.8
6	Pokrywa przednia	wgniecenie		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
9	Próg R	rysa/odprysk		
10	Słupek środkowy (B) R	rysa/odprysk		
11	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
12	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk		
13	Nakładka wew.pasa tylnego	rysa/odprysk		
14	Nakładka pokrywy tylnej dół	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18


Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa

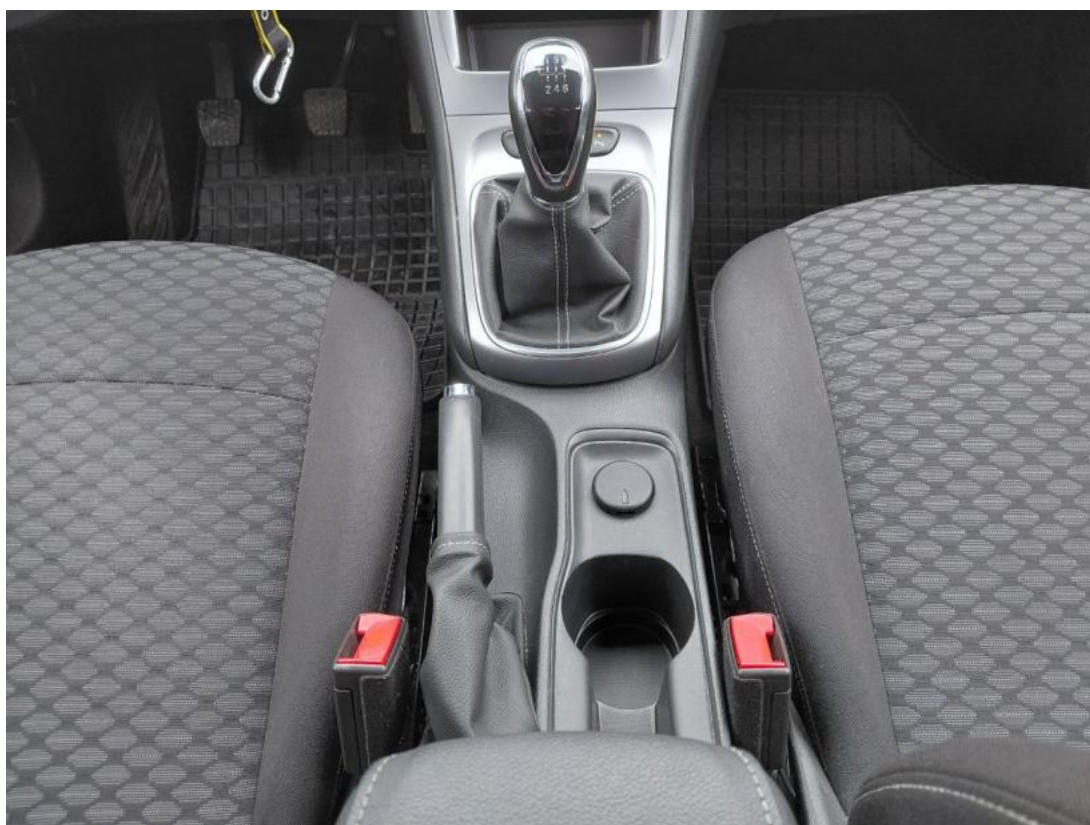

Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

A close-up photograph of a metallic disc, likely a flywheel or a similar mechanical component. The disc features a central hole and is characterized by concentric rings of varying textures. The outer rings have a fine, brushed metal finish, while the inner regions, closer to the center, appear darker and more heavily textured, possibly due to wear or a different material composition. The lighting highlights the metallic sheen and the intricate patterns of the rings.

Tarcza hamulcowa tylna lewa




Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze

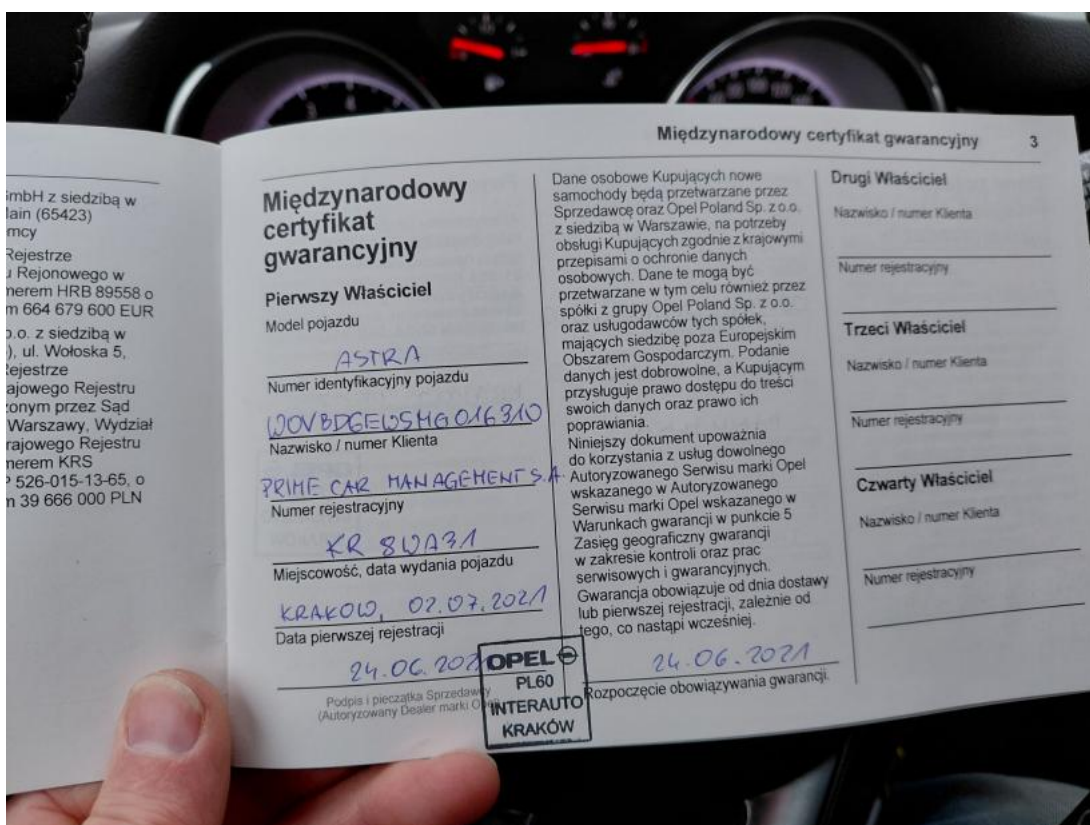

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Potwierdzenie czynności serwisowych

Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☐
Data: 22.12.2025 km 41010

Olej silnikowy: 5 W. 30
Jakość: 5 W. 30
Lepkość: 5 W. 30
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący: °C

Tak Nie

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☐ Filtr przeciwpyłkowy

☐ Wkład filtra powietrza

☐ Pasek wielorolkowy

☐ Pasek zębaty

☐ Filtr paliwa

☐ Olej przekładniowy

☐ Płyn hamulcowy

☐ Zestaw do naprawy opon

☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu

☐ Świece zapłonowe

☐ Płyn chłodzący

☐ Świece zapłonowe

☐ Płyn chłodzący


☐ Dodatki do paliwa

Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika
Data: 21/11/2025 km 80500
(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd

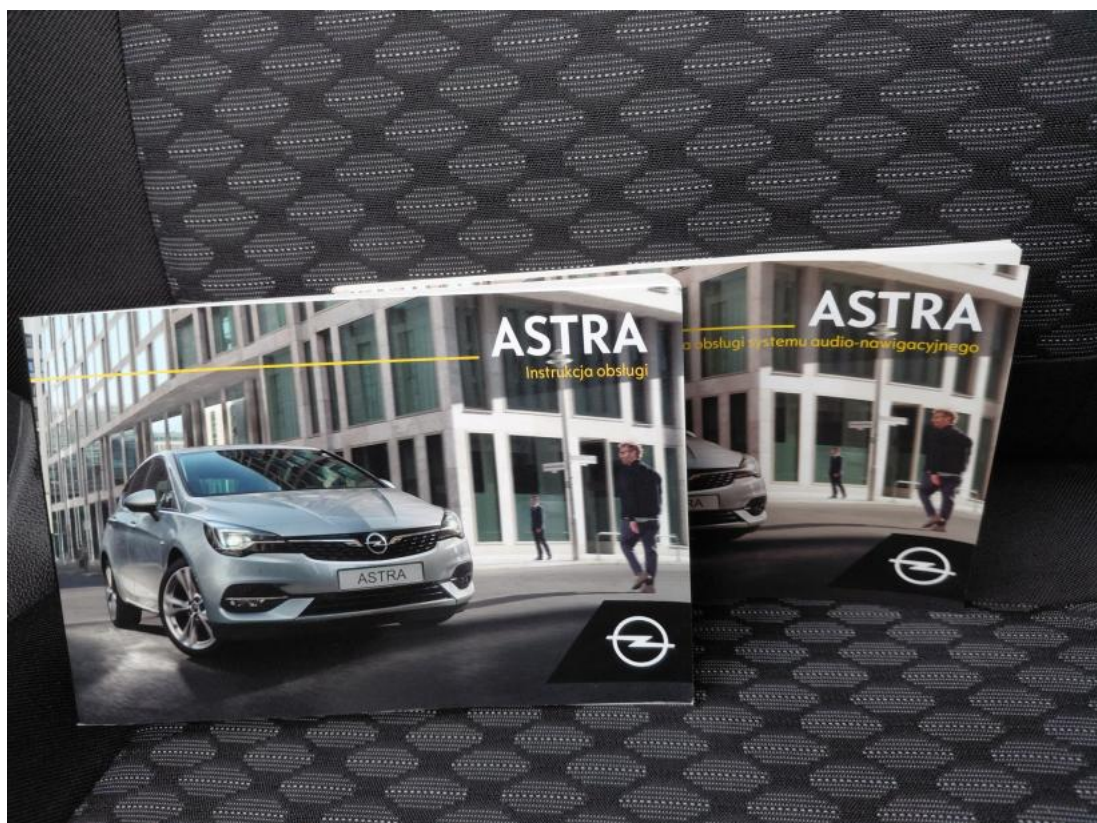

Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 48

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50

Drzwi tylne P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Próg P - Rysa/odprysk 2



Fot. 54

Słupek środkowy P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie pogłądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 64

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70

Próg L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 72

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Próg L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 74


Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Błotnik przedni L - zdjęcie pogładowe 2

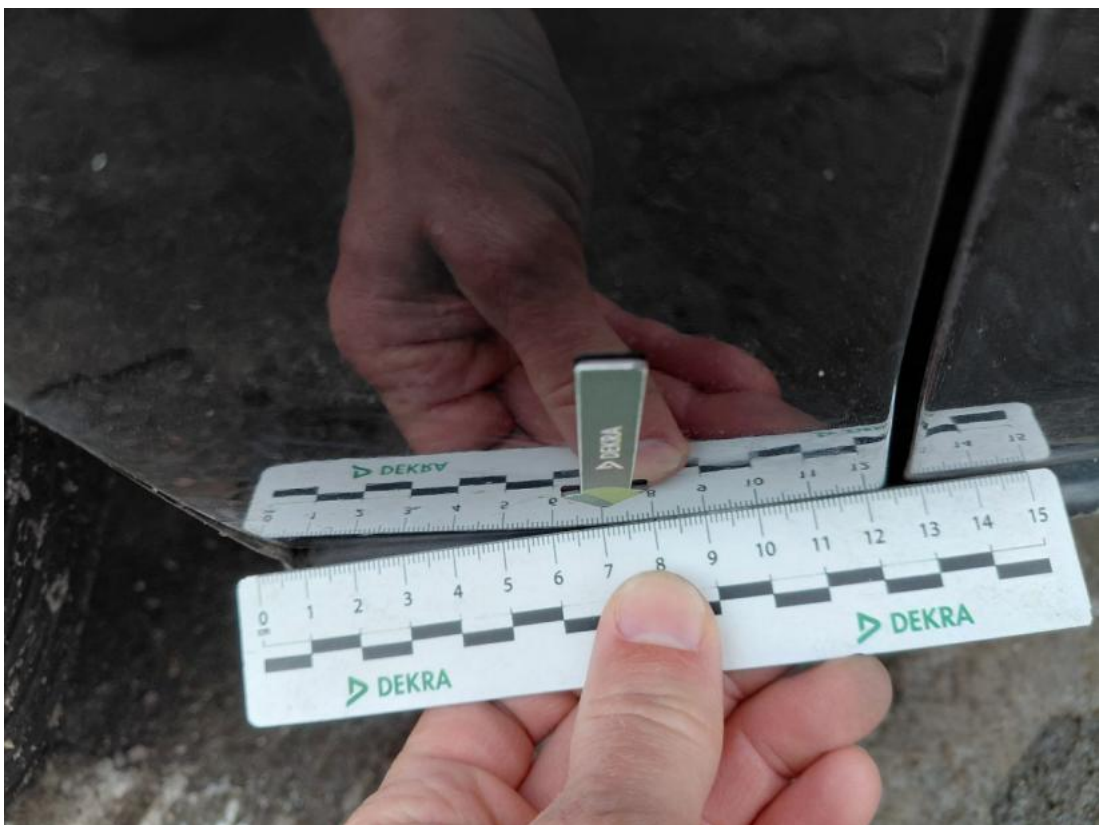

Fot. 76

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 78

Błotnik przedni L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 80

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Wykładzina podłogi bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 82

Wykładzina podłogi bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 84

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1