

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12296/7/26-15201	Data raportu	05-07-2026
Rzeczoznawcy	Maciej Wiącek (WSP)	Data oględzin	29-06-2026
Nr zlecenia	mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)		
	PKOM(DZS)/GDA/56658/26/06/19	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMAH2514AKJ098224
Marka, model	HYUNDAI i30 17-20
Typ, wersja	i30 1.4 Comfort
Numer rejestracyjny	LU812JK
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1368 ccm/74 kW
Stan licznika	56 941 km
Data 1. rej./rok prod.	24-06-2019/2019
Data nast. bad. techn.	22-10-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	granatowy/2-warstwowy
	metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

Alarm, Blokada drzwi tylnych, Bluetooth, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Daszki przeciwsłoneczne z podświetleniem, Dwupoziomowa podłoga bagażnika, ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy i system kontroli trakcji, Elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, Elektryczne szyby z czujnikami zabezpieczającymi przed przycisnięciem, Felgi aluminiowe 16", z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z regulacją podparcia lędźwiowego, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo AUX, Gniazdo USB, Grill przedni z elementami chromowanymi, HAC - system kontroli podjazdu, Instalacja radiowa + 6 głośników, Integracja z telefonem Apple/Android, Interfejs Bluetooth, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, Kierownica ze sterowaniem radia, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne z satynowym wykończeniem, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa z jonizatorem i systemem odszraniania, Koło zapasowe - dojazdowe, LKAS - system utrzymania toru jazdy, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu, Lampy przednie projekcyjne (mijania i drogowe), Lampy z funkcją doświetlania zakrętów, statyczne, Listwy satynowe pod bocznymi szybami, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze czarnym błyszczącym, Mocowanie fotelików dziecięcych, Możliwość wyboru sportowego trybu pracy wspomagania kierownicy, Podgrzewane fotele przednie i kierownica, Podsufitka w kolorze czarnym, Poduszki powietrzne boczne z przodu, Poduszki powietrzne kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem na narty, Radio z 8 calowym kolorowym ekranem dotykowym i kamerą cofania, Schowek centralny na okulary nad głową, Spoiler dachowy, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System autonomicznego hamowania (Tryb Miejski), System kontroli poziomu uwagi kierowcy (DAA), Szyby regulowane elektrycznie, przód i tył, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Wyłącznik deaktywujący poduszkę powietrzną pasażera, Zamek centralny, Zestaw zegarów supervision z centralnym kolorowym wyświetlaczem 4,2, Światła automatyczne, Światła do jazdy diennej LED, Światła drogowe inteligentne, Światła przeciwmieglne przednie, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK	205/55 16 91H	4,5 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK	205/55 16 91H	6,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK2	205/55 16 91H	8,0 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK2	205/55 16 91H	7,2 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
2	Błotnik przedni R	zarysowanie		
3	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
4	Dach	wgniecenie		
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
7	Okladzina zderzaka tylnego	zarysowanie, odpryski lakieru		
8	Błotnik tylny R	wgniecenie, zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

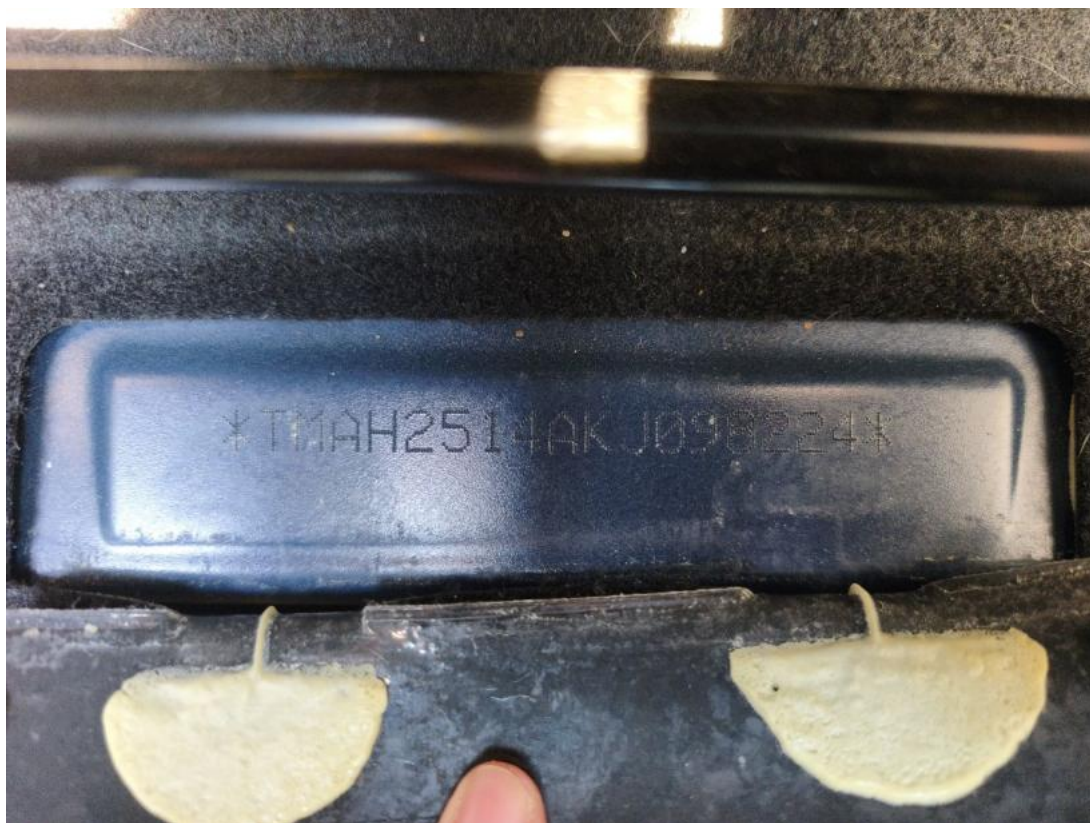

Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1

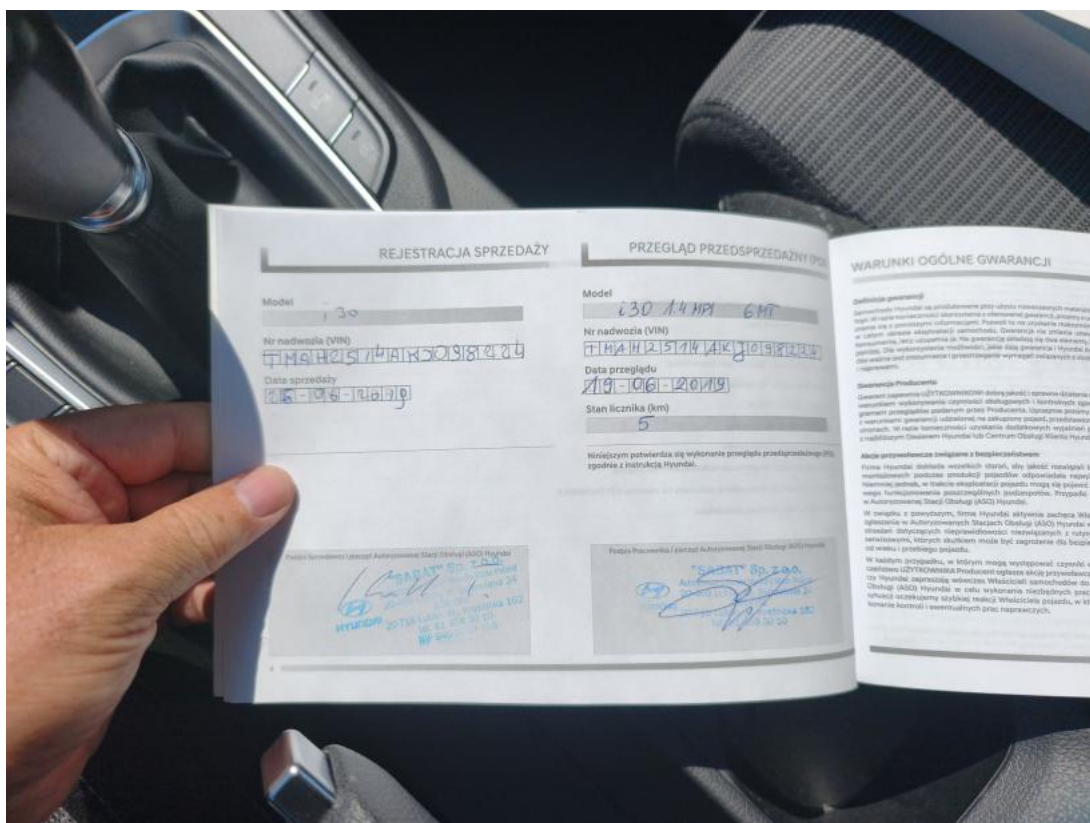

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

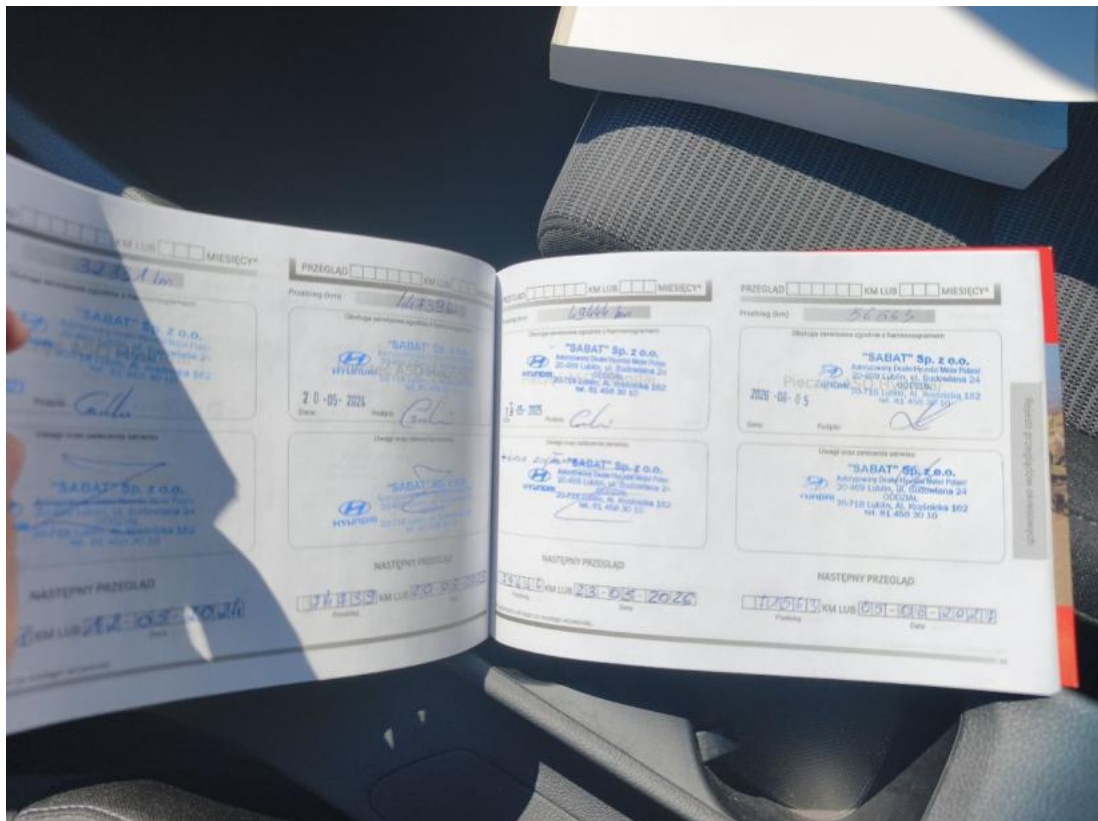

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 37
Instrukcje




Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

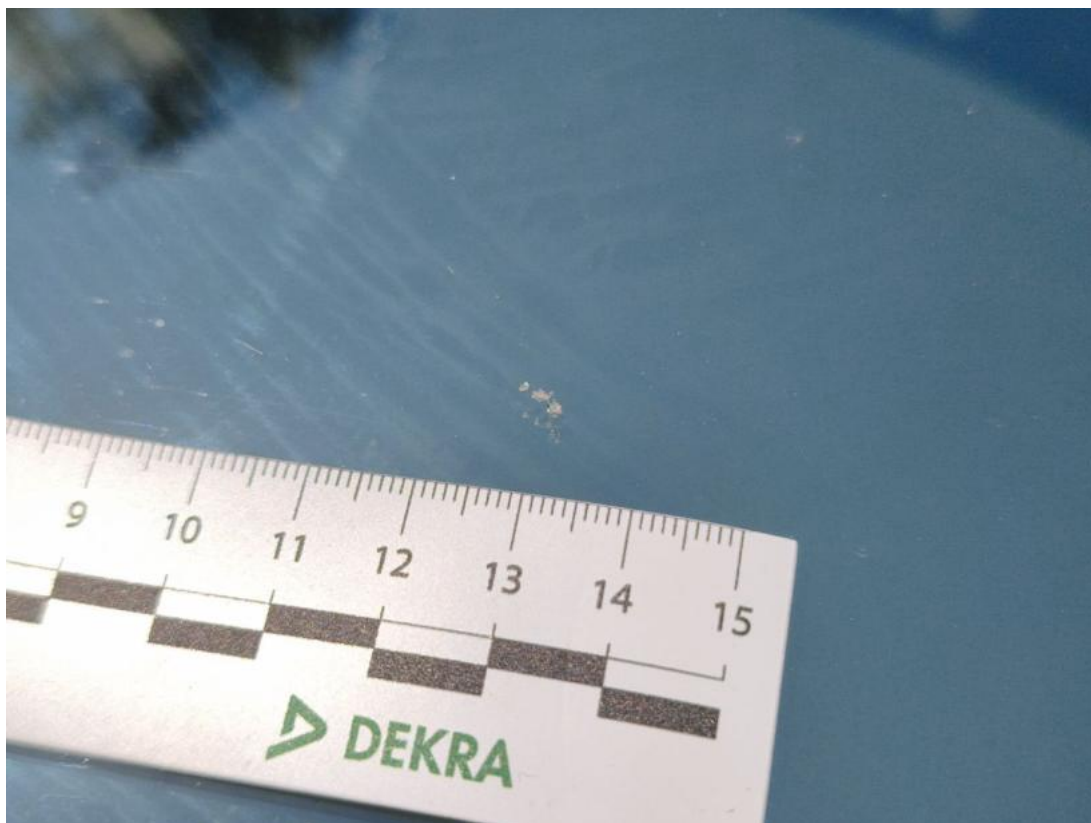

Fot. 39


Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

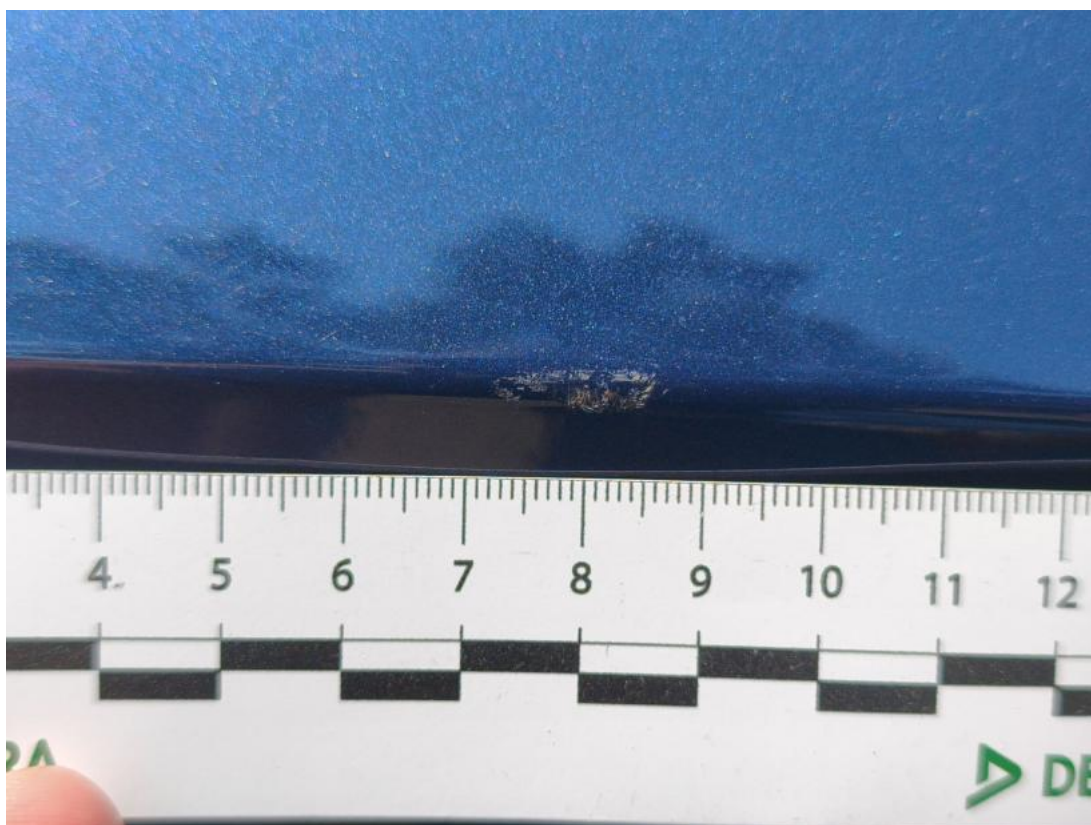

Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

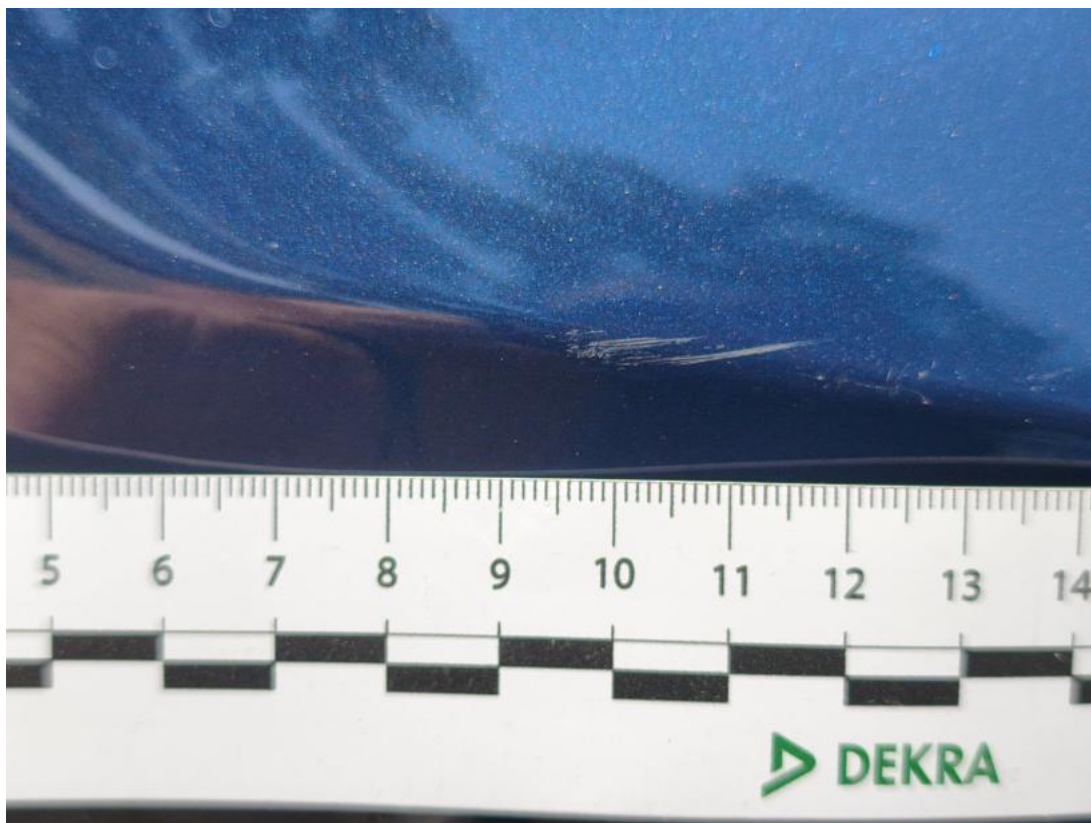

Fot. 41


Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42


Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

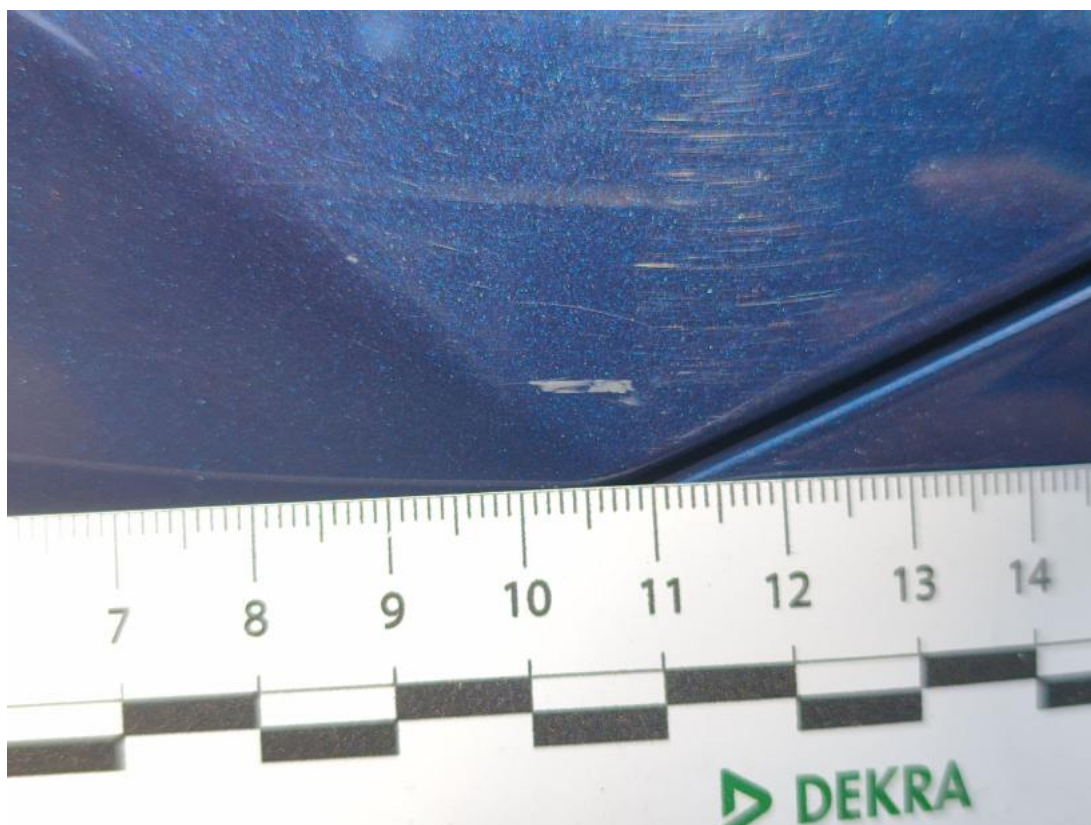

Fot. 43


Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

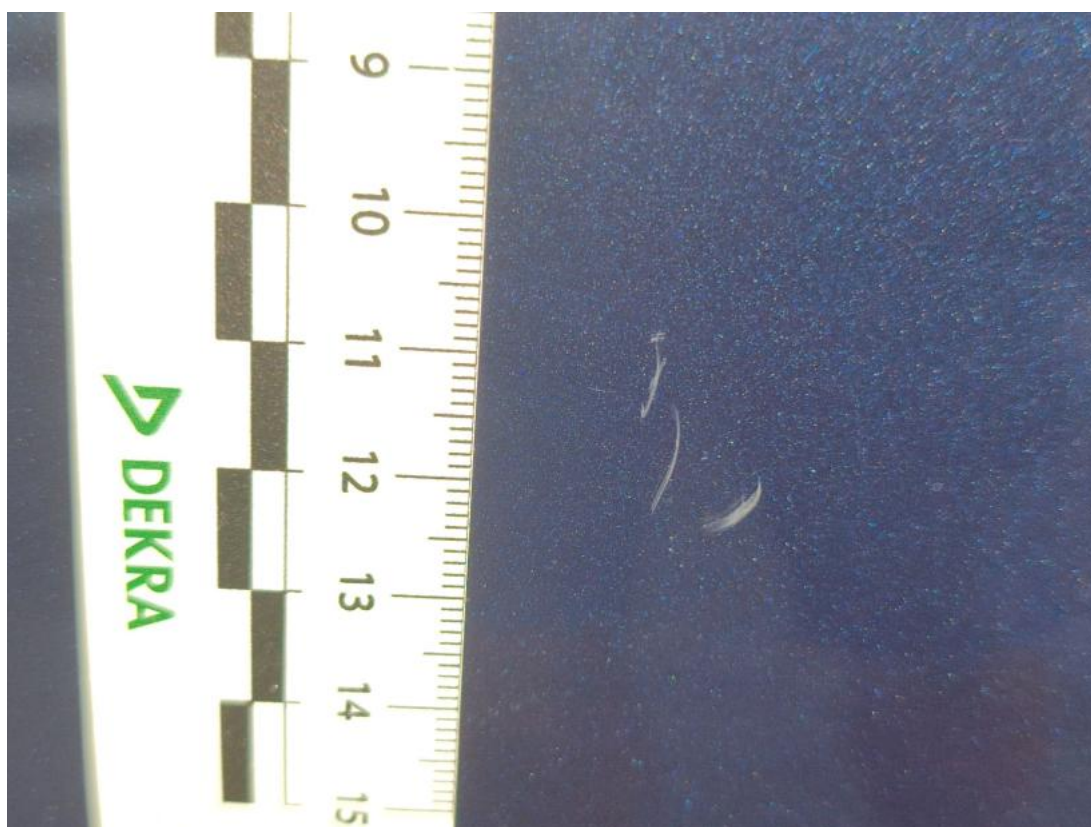

Fot. 44

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

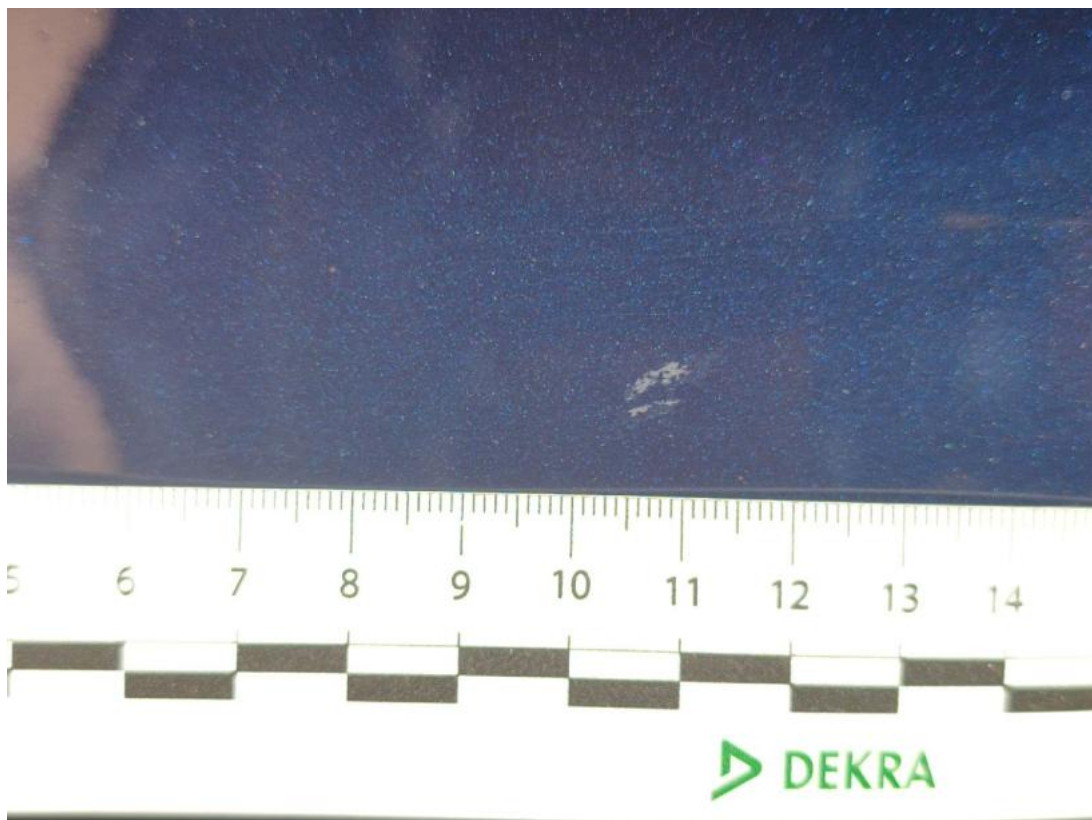

Fot. 45

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46


Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 2

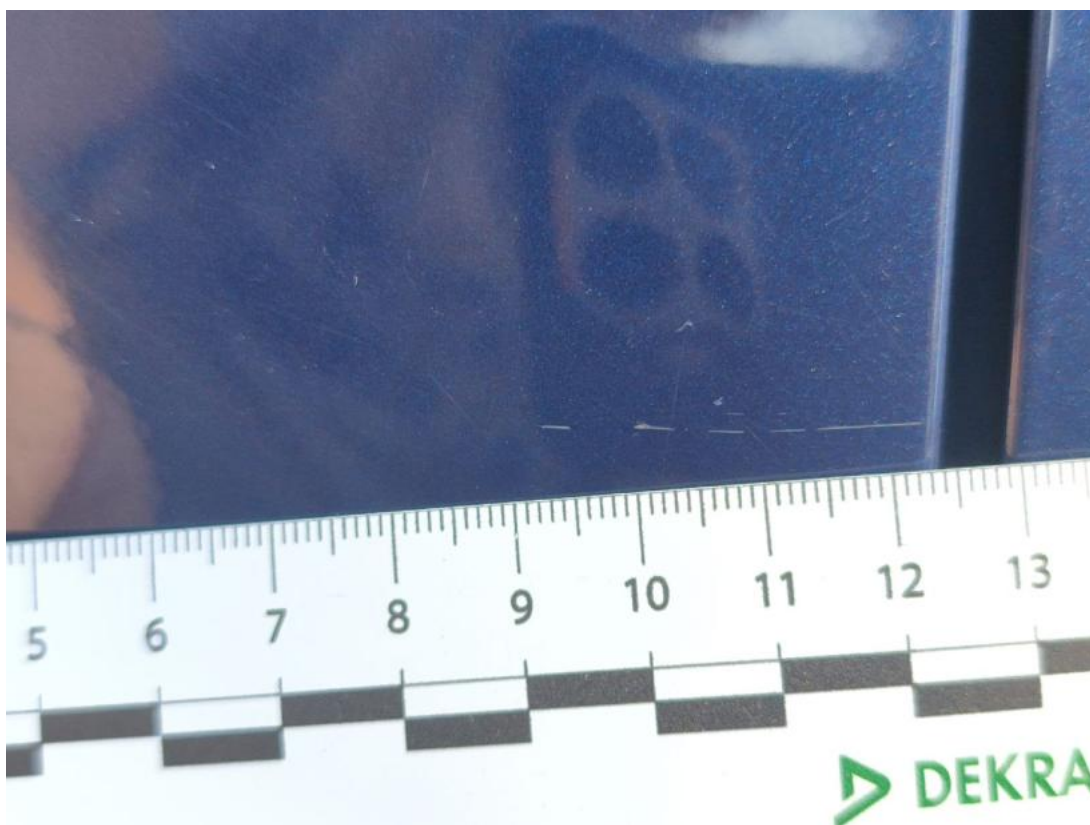

Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50


Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

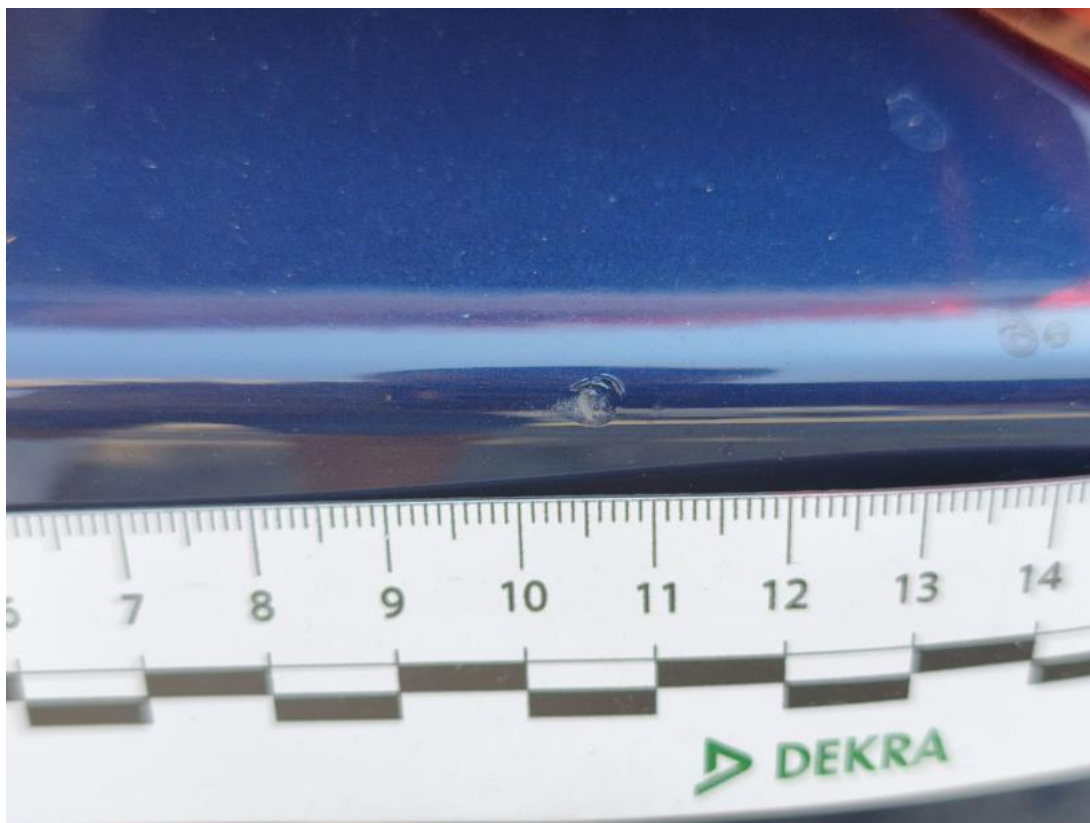

Fot. 51


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

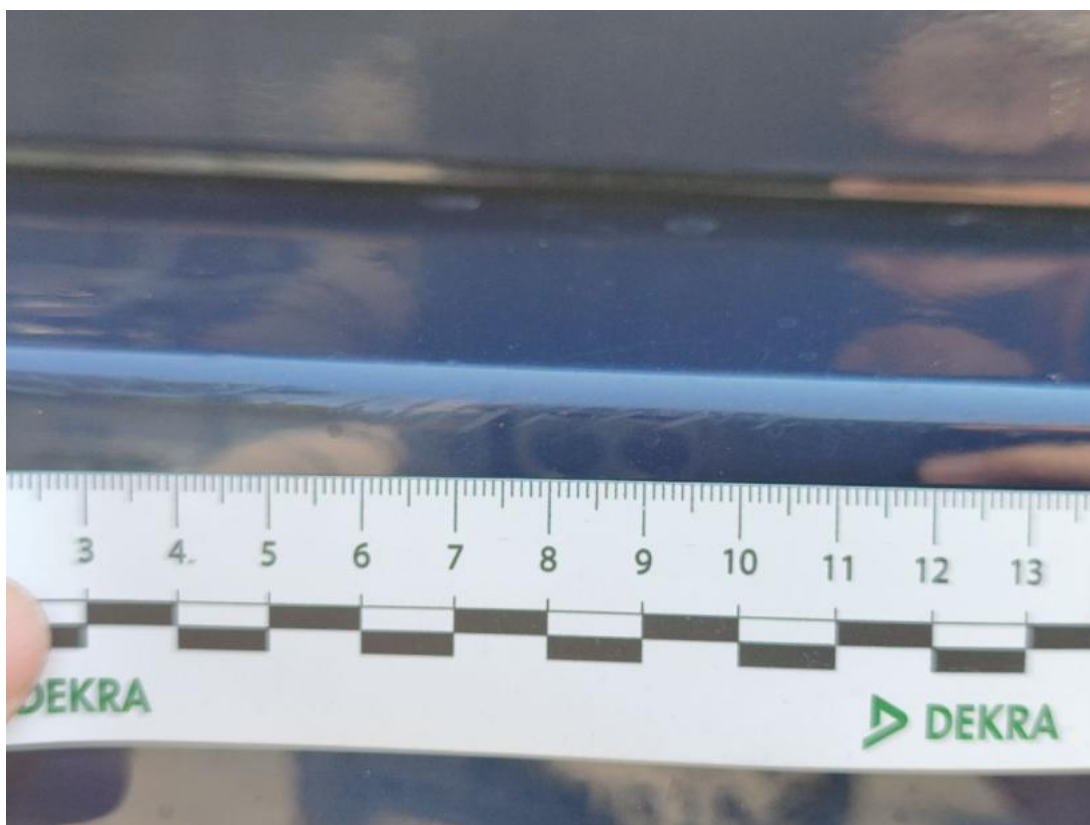

Fot. 52

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

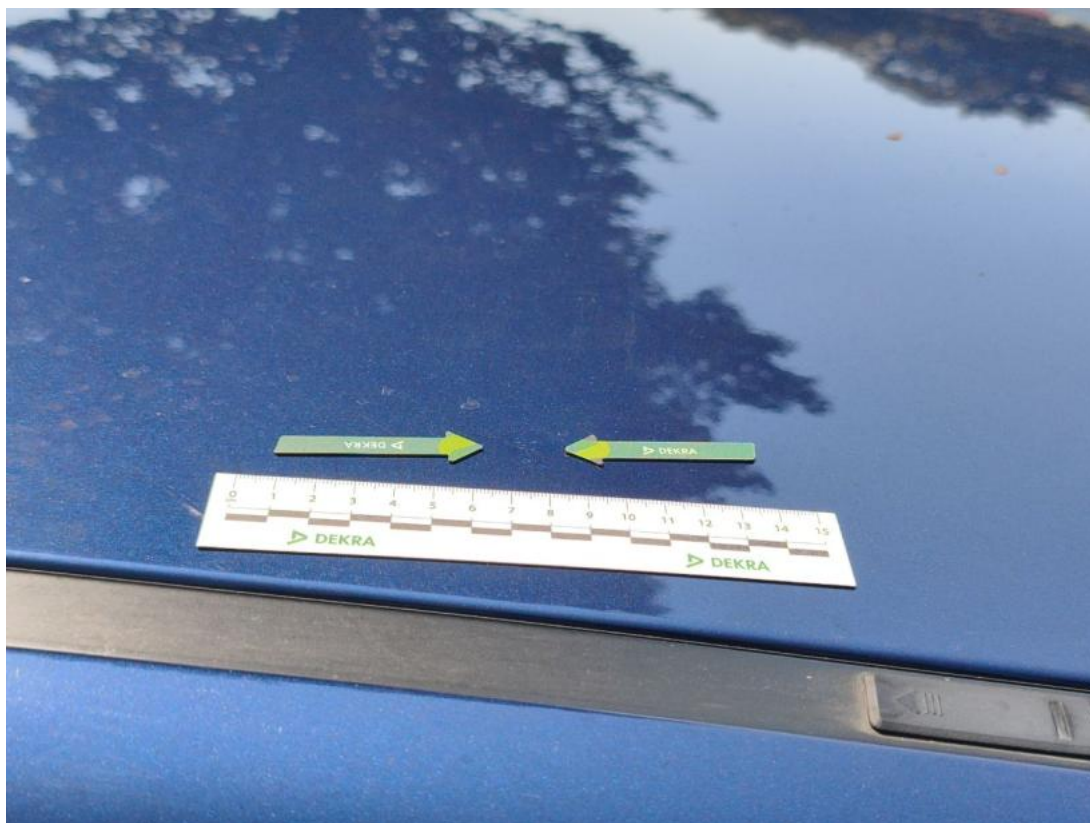

Fot. 53


Dach - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 54

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

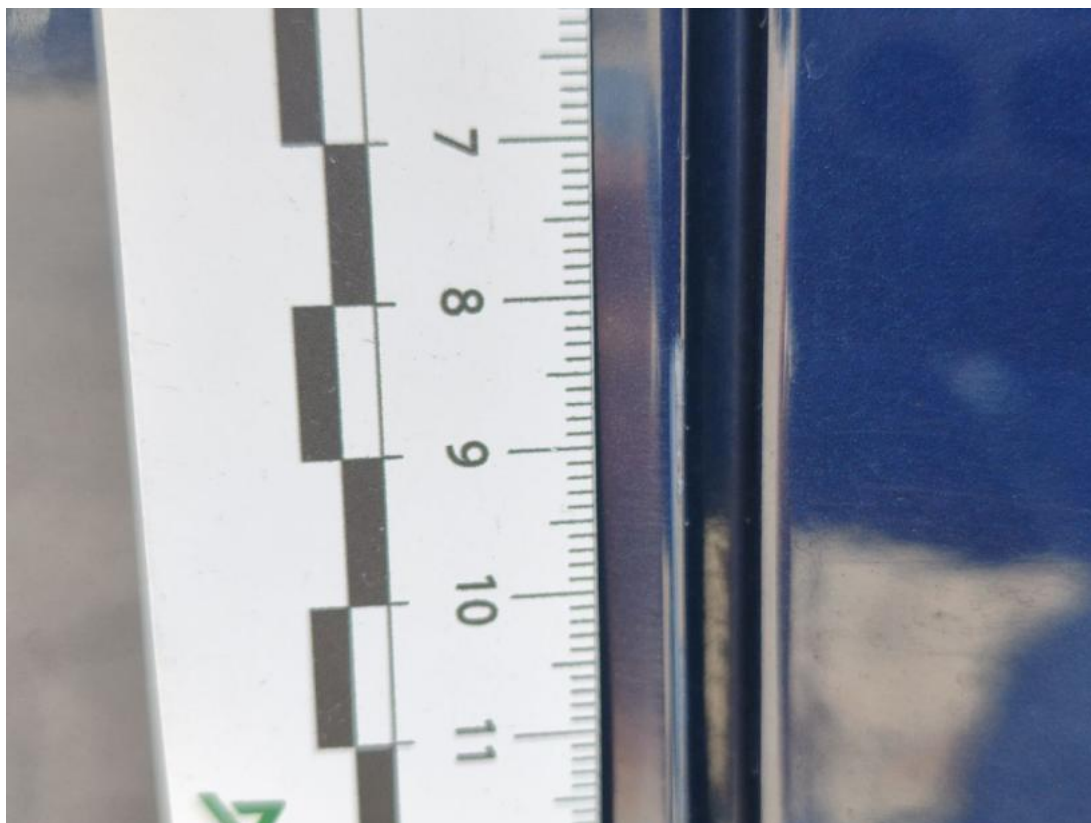

Fot. 55

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1