

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	425157/3/26-9571	Data raportu	09-04-2026
Rzeczoznawcy	Maciej Wiącek (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	12-03-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/21116/26/03/10	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBD8EV9L8037429
Marka, model	OPEL Astra V Sports Tourer 1...
Typ, wersja	Astra V 1.5 CDTI Edition S&S aut
Numer rejestracyjny	WD1483U
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1496 ccm/90 kW
Stan licznika	127 122 km
Data 1. rej./rok prod.	16-11-2020/2020
Data nast. bad. techn.	08-12-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Czujnik deszczu, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy, Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Lampki do czytania z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia, Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Pasy bezpieczeństwa z napiętnicami, przód i tył, Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach, Reflektory przednie LED, Relingi dachowe, czarne, Spoiler tylny, Sterowanie radiem z kierownicy, System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył, Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa Talino, czarna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tuner radia cyfrowego DAB, Tylnie oparcie składane, dzielone 60:40, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Światła do jazdy dziennej LED, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Koło zapasowe dojazdowe, stalowe 16", Lakier metaliczny/brylantowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	205/55 16 91H	5,3 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	205/55 16 91H	5,8 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	205/55 16 91H	6,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	205/55 16 91H	6,9 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łlotnik przedni lewy	do 150
3	Łlotnik przedni prawy	do 150
4	Łłupek przedni lewy	do 150
5	Łłupek przedni prawy	do 150
6	Łłupek łrodkowy lewy	do 150
7	Łłupek łrodkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Łłotnik tylny lewy/łłciana boczna lewa	do 150
16	Łłotnik tylny prawy/łłciana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, pęknięcie	WY	2.2
2	Pokrywa przednia	wady lak., rysa/odprysk	NA	0.5
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		

7	Próg L	rysa/odprysk		
8	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
9	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
10	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
11	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

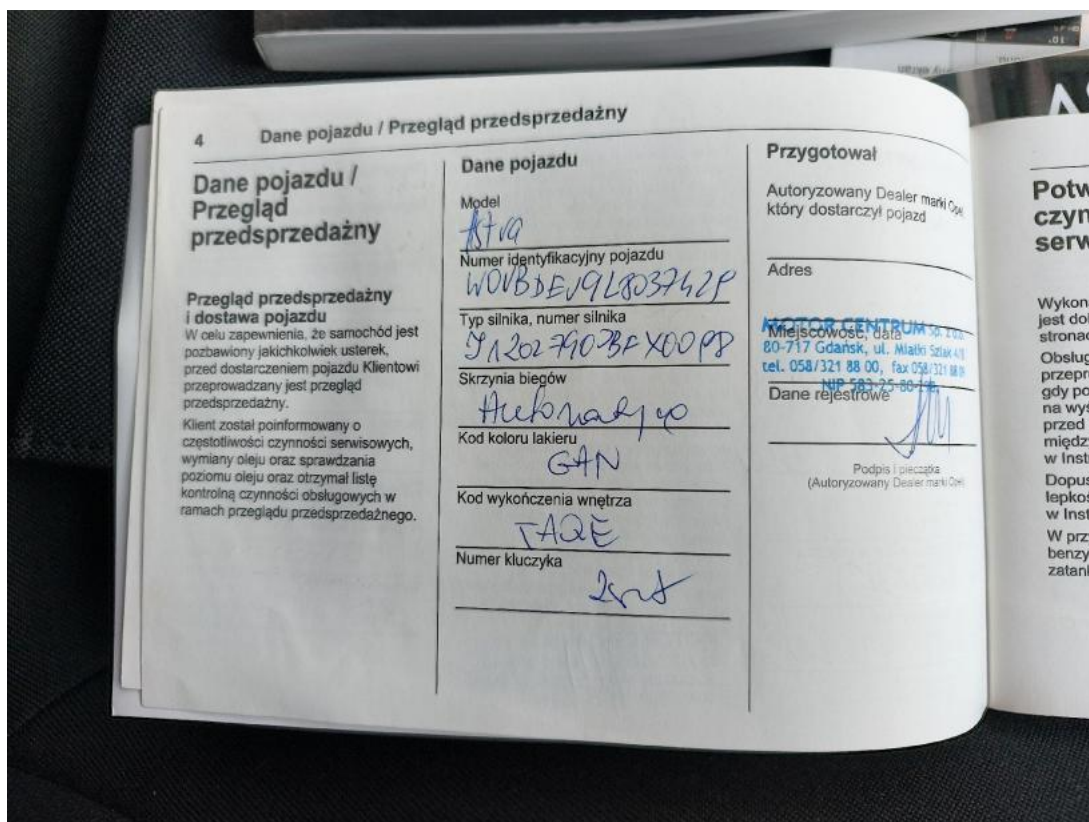

Fot. 35

Książka serwisowa – dane

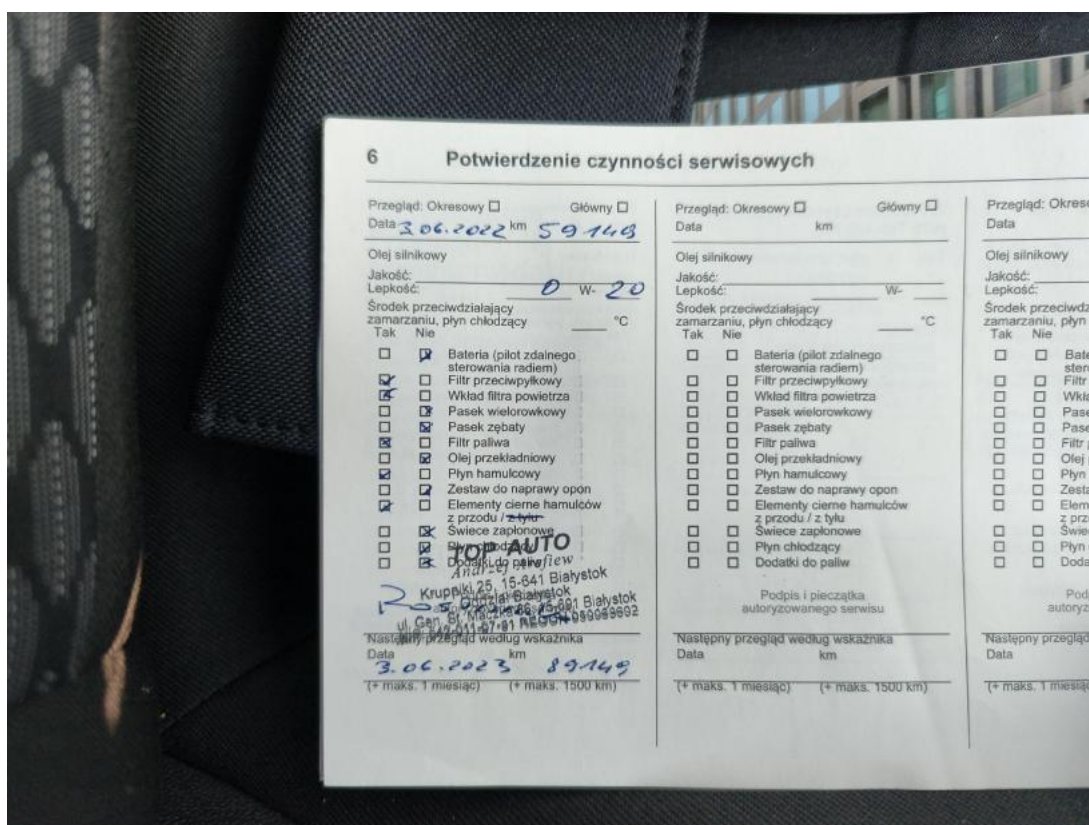

Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
kontrolka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Przebieg



Fot. 40
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 44

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 48

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak() - Pęknięcie/rozerwanie 3



Fot. 50

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 52


Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

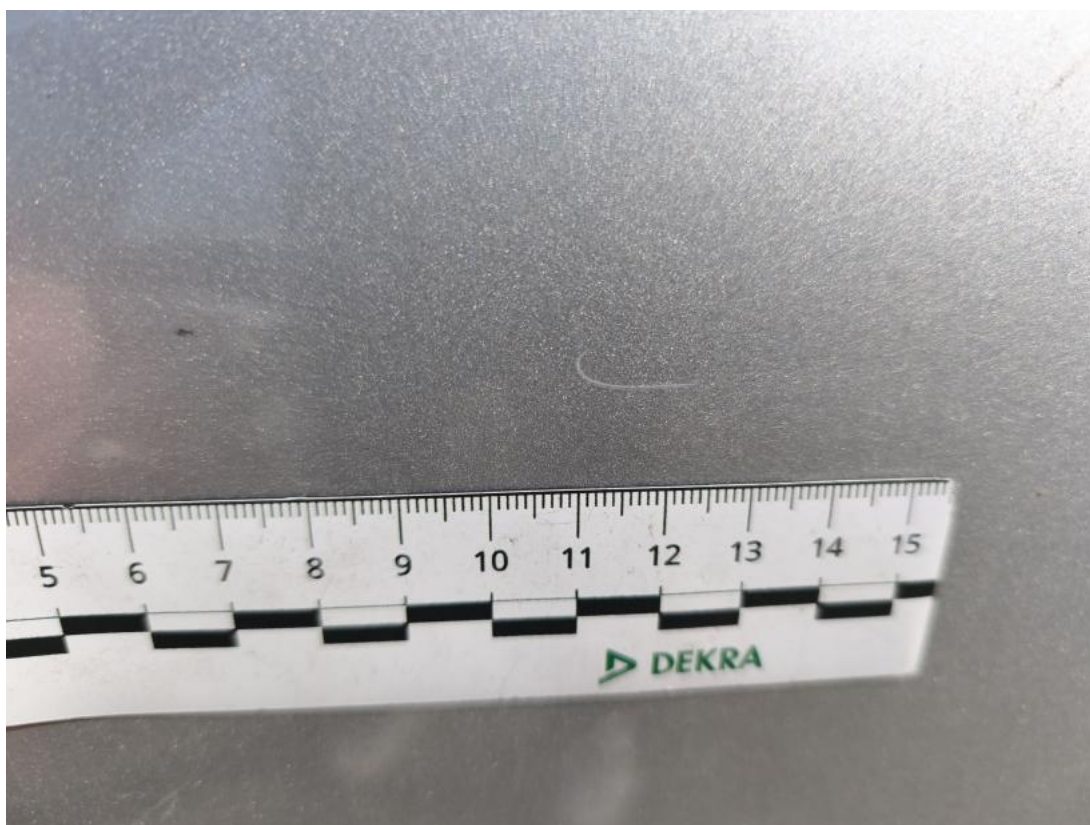

Fot. 54

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Próg P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 56

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 58

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 60


Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

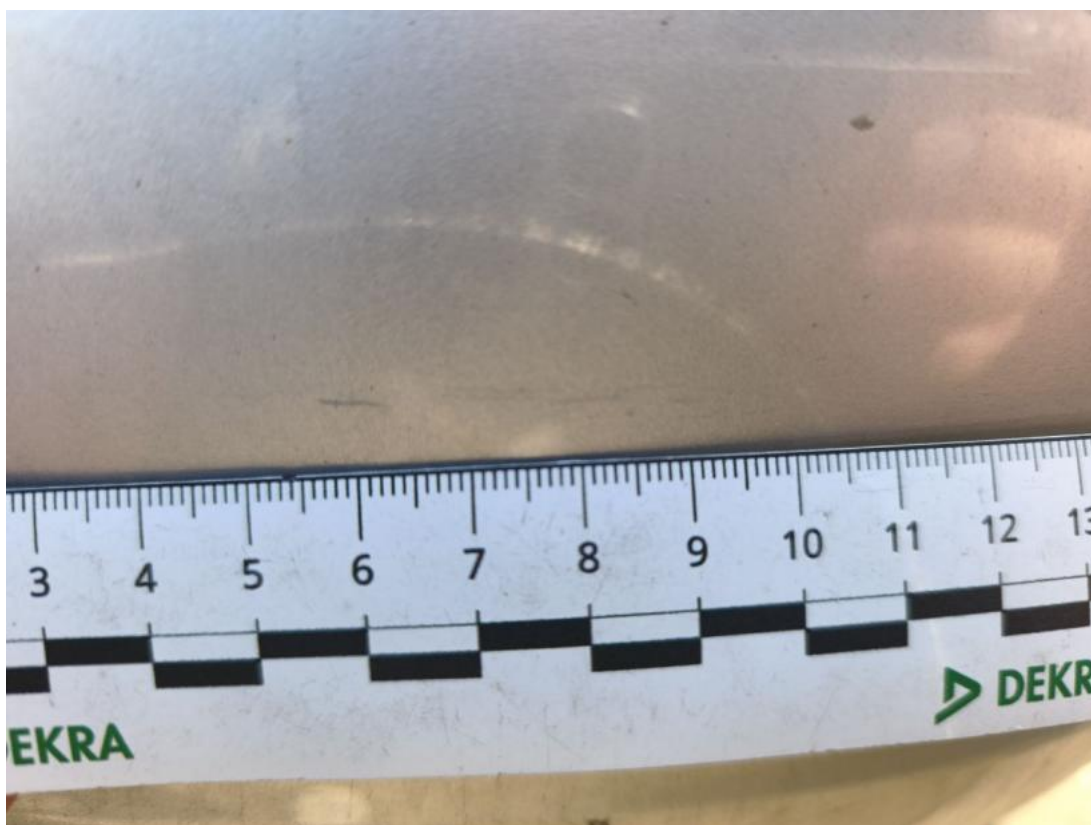

Fot. 62

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 64

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 68


Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3

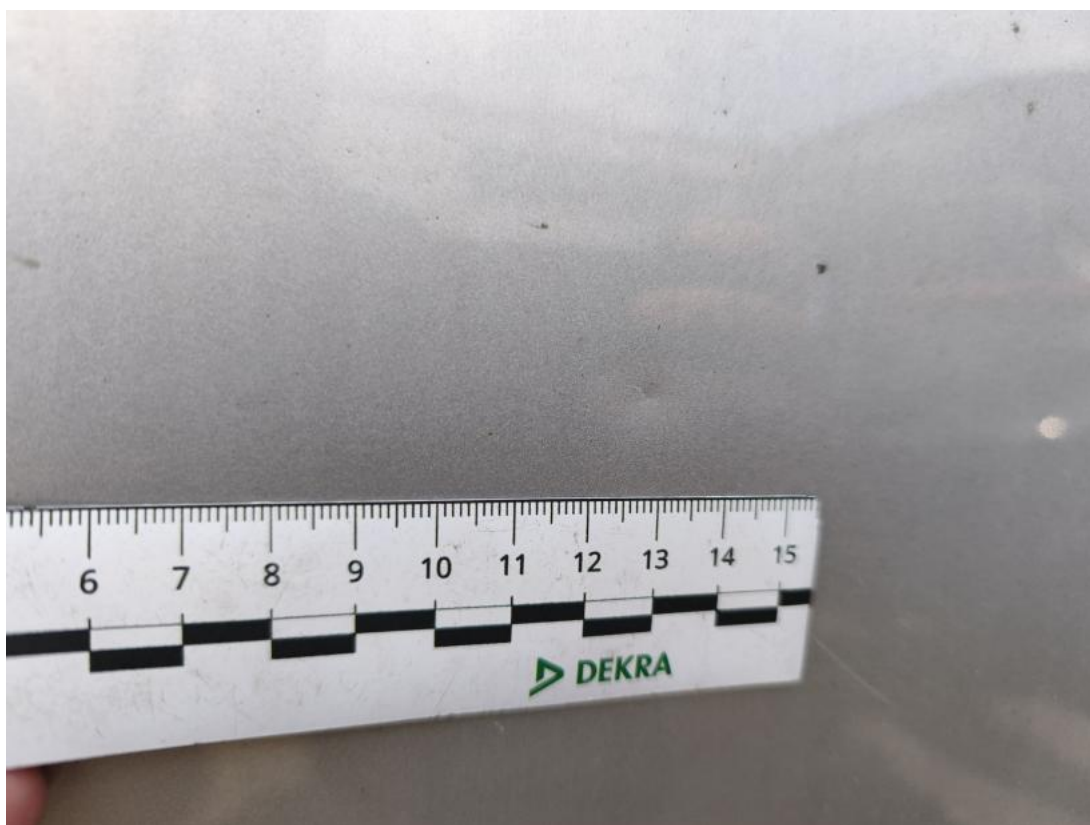

Fot. 70

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Próg L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 72

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Próg L() - Rysa/odprysk 3