

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                                               |               |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Numer raportu | 219905/7/26-11401                                                             | Data raportu  | 13-07-2026 |
| Rzeczoznawcy  | Marcin Sosnowski.<br>mgr inż. Przemysław Ostap                                | Data oględzin | 10-07-2026 |
| Nr zlecenia   | PKOM(DZS)/GDA/62107/26/07/06Miejsce oględzin AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI... |               |            |

### Dane pojazdu

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | YV1XZA6BCJ2012599        |
| Marka, model                | VOLVO XC40 17-21         |
| Typ, wersja                 | XC40 D4 AWD Momentum aut |
| Numer rejestracyjny         | WD4982H                  |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | diesel/1969 ccm/140 kW   |
| Stan licznika               | 147 758 km               |
| Data 1. rej./rok prod.      | 05-04-2018/2018          |
| Data nast. bad. techn.      | 19-06-2027               |
| Nadwozie                    | hatchback 5/5            |
| Lakier                      | szary/METALIK            |
| Skrzynia biegów             | automatyczna             |



### Wposażenie pojazdu

ABS, Alarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu oraz ruchu, Blokada schowka, centralna, CTC - kontrola trakcji w zakręcie, Czujnik deszczu, Drive Mode - Regulacja trybów jazdy, Driver Alert Control - układ ostrzegający o dekoncentracji kierowcy, Dywaniki tekstylne, Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu, ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji, Elektrycznie sterowany hamulec postojowy, Felgi aluminiowe 18, 5-ramienne Silver z ogumieniem 235/55, Fotel pasażera z mechaniczną regulacją wysokości, Fotele komfortowe z tapicerką tekstylną-wyniową Bella, Fotele pochłaniające energię zderzenia, Fotele przednie z 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego, Funkcja Auto Hold, Immobilizer, Kanapa tylna dzielona w proporcjach 40/60, Kierownica skórzana, wielofunkcyjna z wykończeniem aluminiowym, Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, sterowana elektronicznie, Komputer pokładowy, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Lane Departure Warning - system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu, Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu, Lusterka wewnętrzne dla kierowcy i pasażera, podświetlane, Napinacze pasów bezpieczeństwa (dla wszystkich foteli), Oświetlenie wnętrza poziom II, Przednie pasy bezpieczeństwa z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji, RSC - układ stabilizacji przechyłu, Reflektory przednie LED, Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń, Relingi dachowe - srebrne, Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych, SIPS - ochrona w przypadku zderzenia bocznego, Sensus Connect Infotainment System wraz z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, System audio High Performance Sound, System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy, System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA), System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z dużymi zwierzętami, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami, Tempomat, Uchwyty na kubki z przodu, Udostępnianie połączenia internetowego poprzez Wi-Fi lub Bluetooth, Układ wspomagania hamowania City Safety, Volvo On Call z usługą Car Sharingu dla osób zaufanych, WHIPS - ochrona przed urazami kręgosłupa, Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala, Zabezpieczenia w przypadku zjechania z drogi, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zwalnianie pedału hamulca, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Lakier metalik, Pakiet Business Pro, Pakiet Winter

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ        | Rozmiar        | Profil zmierzony |
|----------|-------|-----------------------|----------------|------------------|
| przednia | prawe | FULDA, ECOCONTROL SUV | 235/55 18 100V | 4,5 mm           |
|          | lewe  | FULDA, ECOCONTROL SUV | 235/55 18 100V | 4,5 mm           |
| tylna    | prawe | FULDA, ECOCONTROL SUV | 235/55 18 100V | 4,5 mm           |
|          | lewe  | FULDA, ECOCONTROL SUV | 235/55 18 100V | 4,5 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni lewy                     | do 150                                     |
| 5    | Słupek przedni prawy                    | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 7    | Słupek środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 10   | Dach                                    | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 12   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 13   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 14   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 15   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części      | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Drzwi tylne lewe  | 150 - 300                                  |
| 2    | Drzwi tylne prawe | 150 - 300                                  |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji                      | Opis uszkodzeń                         | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Listwa ochronna ściany bocznej L   | zarysowanie                            | WY        | 0.2           |
| 2    | Nakładka zderzaka przedniego, dół  | niewłaściwe pasowanie, zarysowanie     | NA        | 0.3           |
| 3    | Światnik tylny L                   | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie | NA        | 1             |
| 4    | Tarcza koła aluminiowa przód L     | rysa/odprysk, ubytki materiału         | NA        | 2             |
| 5    | Nakładka zderzaka przedniego, góra | rysa/odprysk                           |           |               |
| 6    | Listwa ochronna rantu błotnika L   | zarysowanie                            |           |               |
| 7    | Pokrywa przednia                   | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie |           |               |
| 8    | Osłona lusterka zewnętrznego L     | zarysowanie                            |           |               |
| 9    | Drzwi tylne (nieuzbrojone) L       | wgniecenie/odkształcenie               |           |               |
| 10   | Drzwi tylne (nieuzbrojone) R       | wgniecenie/odkształcenie               |           |               |
| 11   | Nakładka zderzaka tylnego, dół     | wgniecenie/odkształcenie               |           |               |
| 12   | Zderzak, róg R                     | zarysowanie                            |           |               |
| 13   | Tarcza koła aluminiowa tył L       | rysa/odprysk                           |           |               |
| 14   | Tarcza koła aluminiowa tył R       | rysa/odprysk                           |           |               |
| 15   | Tapicerka drzwi tylnych L          | zarysowanie                            |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Konsola środkowa



**Fot. 20**

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**

Spód pojazdu przód



**Fot. 26**

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**

Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 28**

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**


Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 30**


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

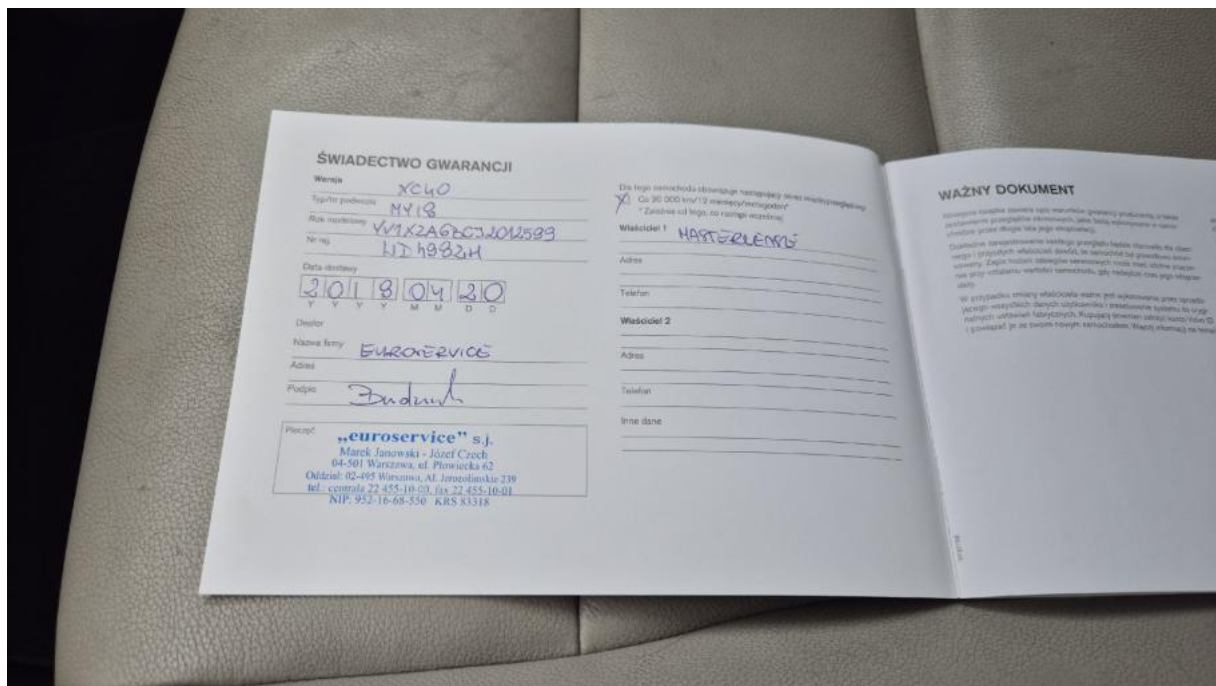

**Fot. 31**

Książka serwisowa – dane

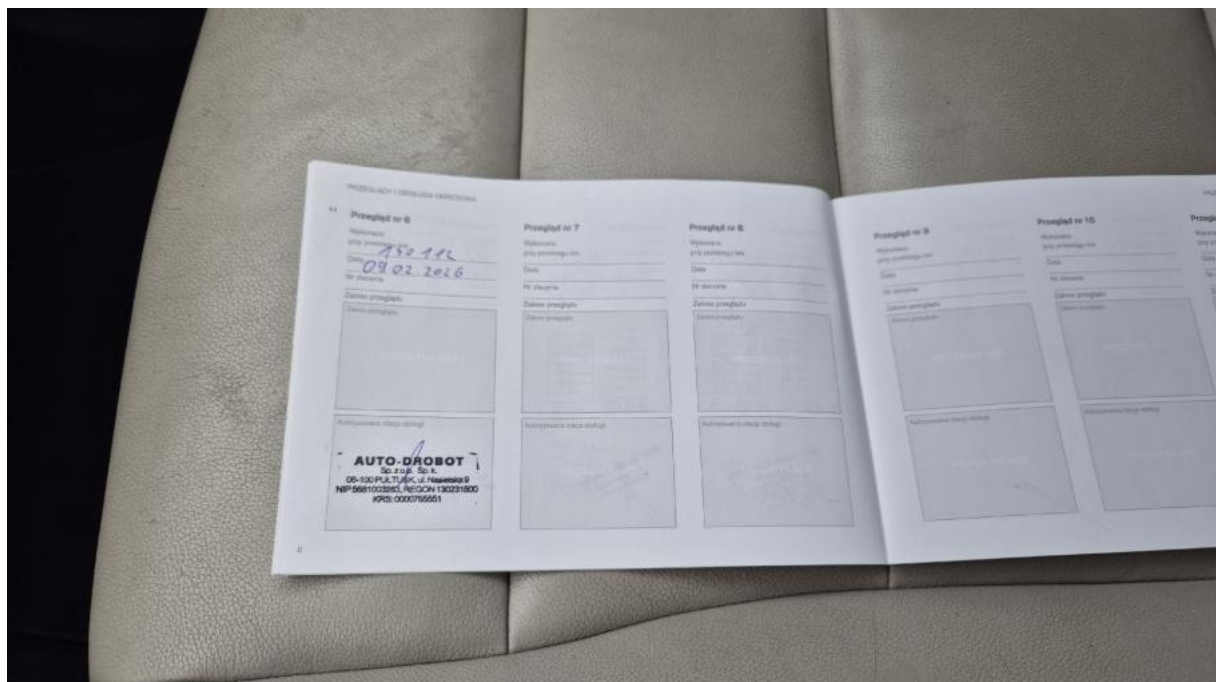

**Fot. 32**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**  
Instrukcje



**Fot. 34**  
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**  
Kluczyki




**Fot. 36**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Zdjęcie do protokołu

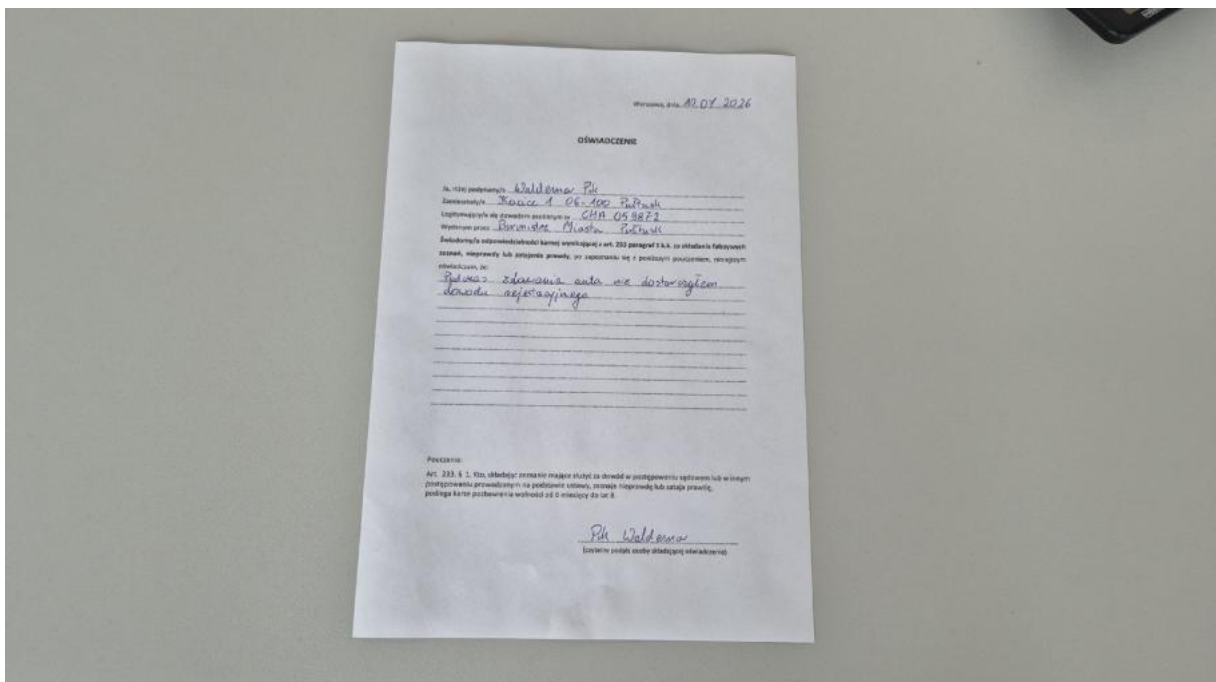

**Fot. 38**

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



**Fot. 40**

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42**

Spoiler zderzaka przedniego - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 44**

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 46**

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



**Fot. 48**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



**Fot. 50**

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 52**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 54**

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 2



**Fot. 56**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



**Fot. 58**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59**

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 60**

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61**

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2



**Fot. 62**

Listwa krawędzi błotnika prz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63**

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 64**

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 2