

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	436266/7/26-9570	Data raportu	08-07-2026
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczński	Data oględzin	07-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/60443/26/07/01	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBD8EF9K8035137
Marka, model	OPEL Astra V Sports Tourer 1...
Typ, wersja	Astra V 1.6 CDTI Enjoy S&S
Numer rejestracyjny	WD8237R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/81 kW
Stan licznika	165 706 km
Data 1. rej./rok prod.	30-07-2019/2019
Data nast. bad. techn.	01-09-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy
Skrzynia biegów	metalizowany
	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy, ESP + TCS, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby, tył, Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Klimatyzacja, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Przyciski sterowania na kierownicy, Relingi dachowe, czarne, Spojler tylny, System monitorujący ciśnienie w oponach, System multimedialny R4.0 IntelliLink (Bluetooth, 4 głośniki, ekran dotykowy 7 cali), Tapicerka materiałowa czarna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylnie oparcie składane, dzielone 60:40, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Konsola centralna przesuwana z podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK	205/55 16 91H	5,0 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK	205/55 16 91H	5,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT6	205/55 16 91V	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT6	205/55 16 91V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Słupki przedni prawy	do 150
5	Słupki środkowy lewy	do 150
6	Słupki środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Blotnik przedni prawy	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Krata wlotu powietrza	pęknięcie	WY	0.8
2	Nakładka przestrzeni bagażowej	brak	WY	0.1
3	Dach	ślady korozji, rysa/odprysk	NA	0.5
4	Poszycie drzwi tylnych L	rysa/odprysk, inneWady lakiernicze	NA	0.5

5	Poszycie drzwi przednich L	rysa/odprysk		
6	Oslona lusterka zewnetrznego L	rysa/odprysk		
7	Blotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie		
8	Blotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1

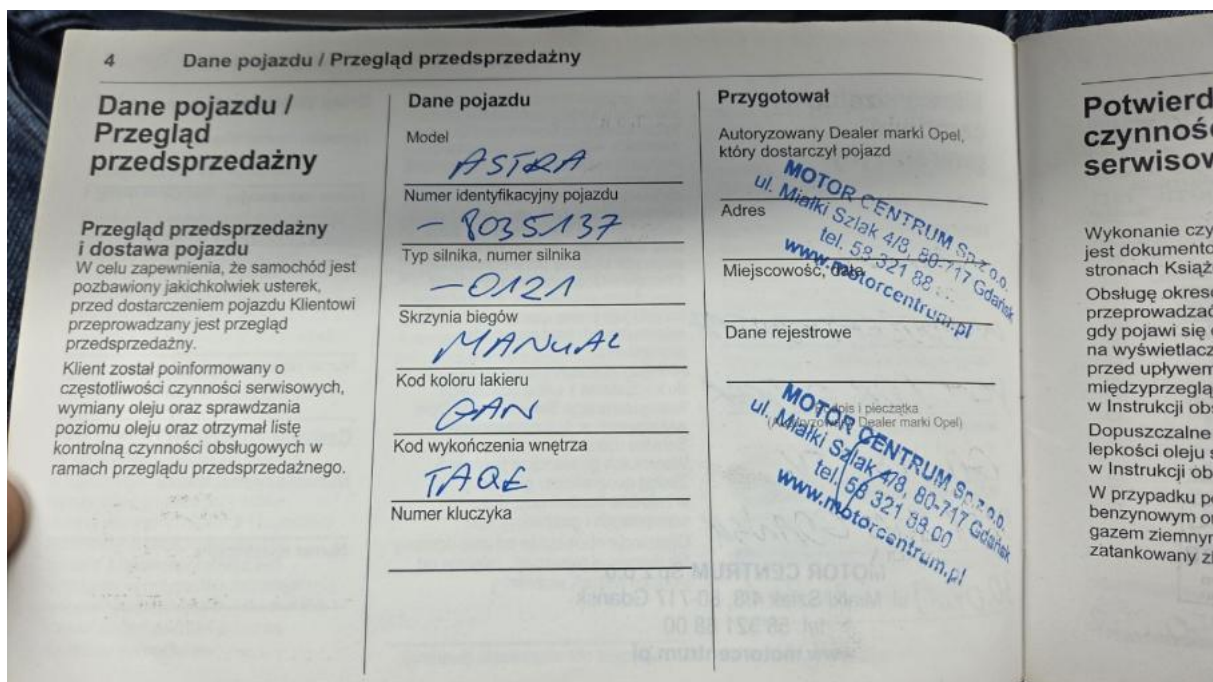

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

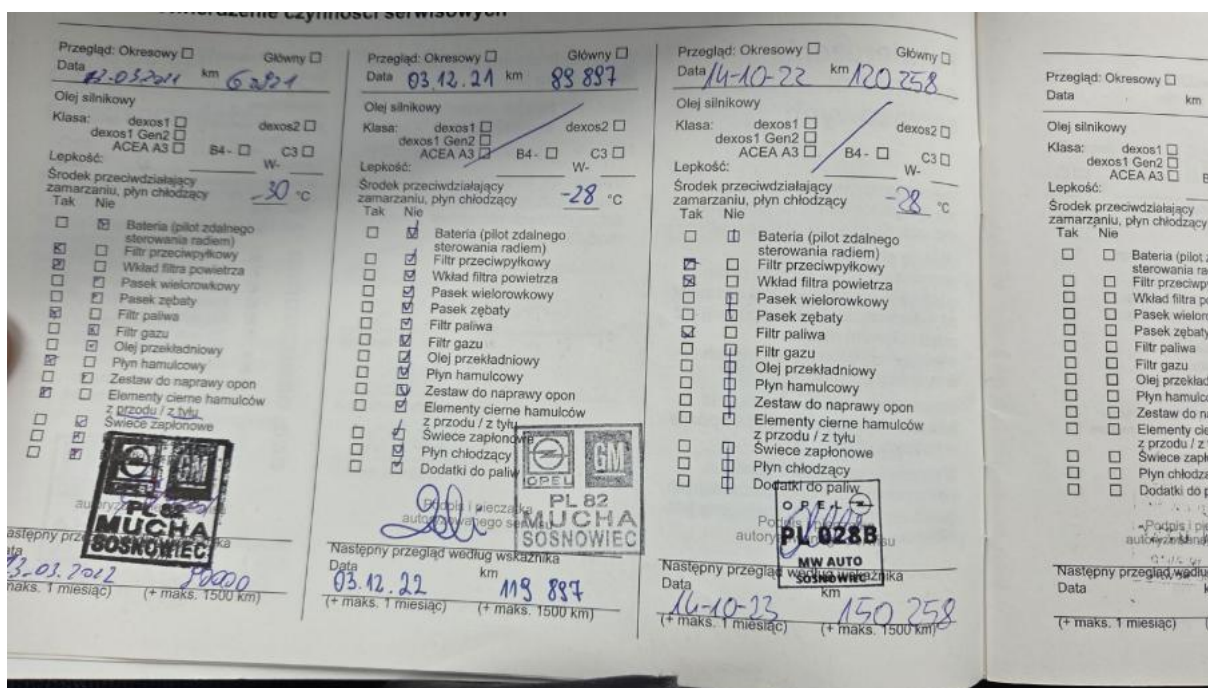

Fot. 35


Książeczka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

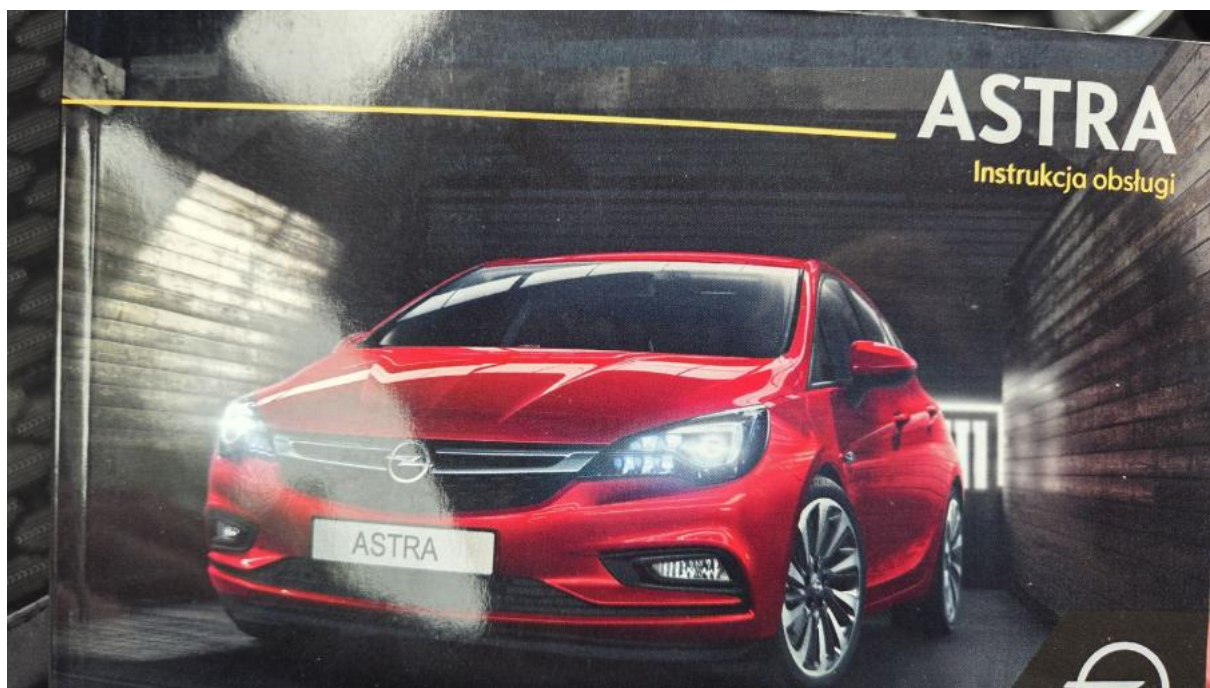

Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Dach - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Dach - Inne 1



Fot. 44

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47


Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

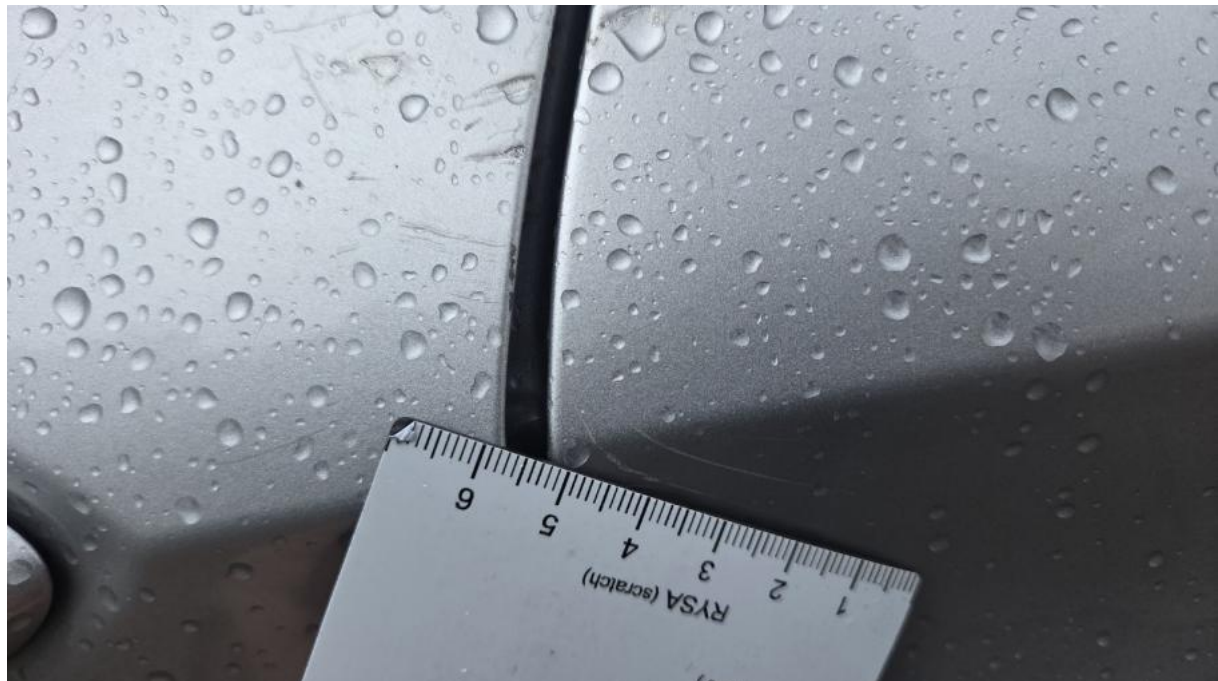

Fot. 48

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

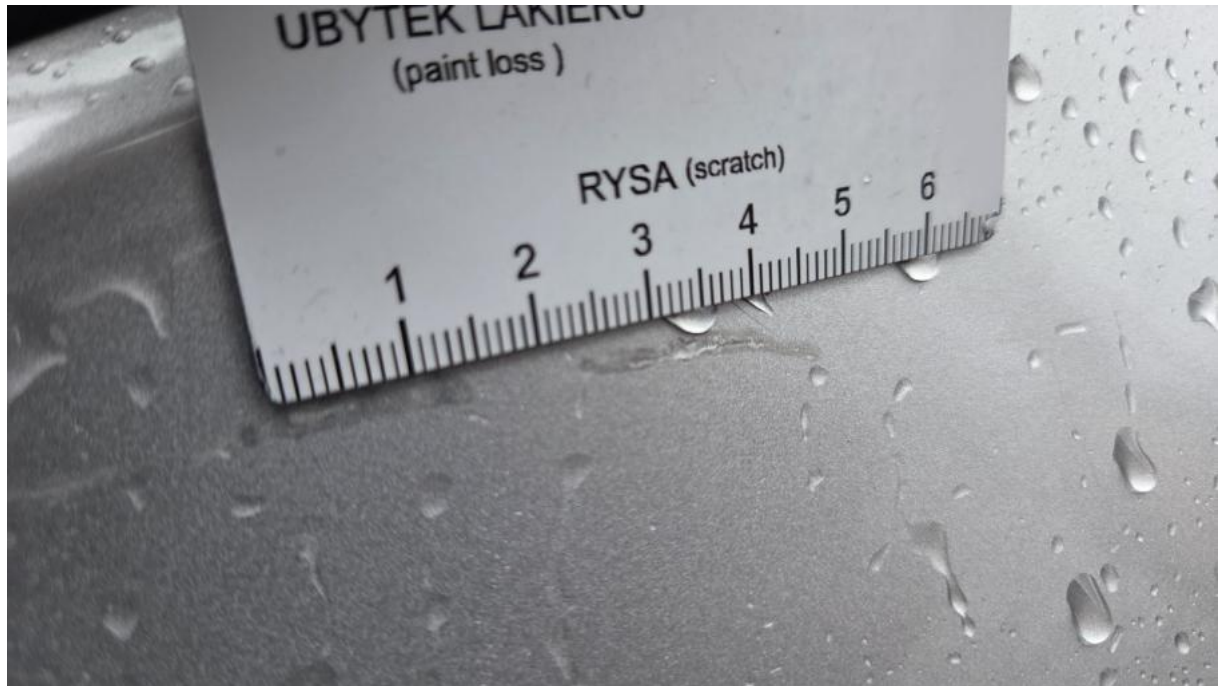

Fot. 49

Drzwi tylne L - Inne 1



Fot. 50

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Półka/roleta tylna - Inne 1