

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219982/7/26-11401	Data raportu	17-07-2026
Rzeczoznawcy	Radosław Brzostowski (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	14-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/62825/26/07/08	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF3VEAHXHHZ081755
Marka, model	PEUGEOT Expert 2.0 BlueHDi...
Typ, wersja	Expert Kombi 2.0 BlueHDi Lon...
Numer rejestracyjny	CB828PP
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/110 kW
Stan licznika	167 183 km
Data 1. rej./rok prod.	20-04-2018/2017
Data nast. bad. techn.	14-05-2027
Nadwozie	KOM 5/9
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS z rozdziałem siły hamowania, AFU - system wspomagania nagłego hamowania, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Czujnik deszczu i zmierzchu, Drzwi boczne prawe przesuwne, ESP (system stabilizacji toru jazdy), Fotel kierowcy z regulacją wysokości, odcinka lędźwiowego i pochylenia oparcia, Hill Assist - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Kierownica regulowana na wysokość i głębokość, Komputer pokładowy, Lusterka zewnętrzne regulowane mechanicznie, Poduszka powietrzna kierowcy, podwójna pasażera oraz boczne chroniące głowę i klatkę piersiową, Schowek po stronie pasażera, podwójny, System Start/Stop, Szyby boczne sterowane elektrycznie, Tempomat i ogranicznik prędkości ze sterowaniem z kolumny kierownicy, Uchwyty do mocowania ładunku, Zamek centralny zdalnie sterowany, Światła do jazdy dziennej, Drzwi boczne lewe przesuwne, Drzwi tylne dwuskrzydłowe, przeszklone z wycieraczką i ogrzewaną szybą, Klimatyzacja manualna, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Pakiet Elektryczny, Radio z Bluetooth, USB i ekranem monochromatycznym C z białym wyświetlaczem, Szyby boczne dodatkowo przyciemnione, Wersja 9-osobowa (1)

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	ROSAVA, SNOWGARD VAN	215/65 16 109R	7,5 mm
	lewe	ROSAVA, SNOWGARD VAN	215/65 16 109R	7,5 mm
tylna	prawe	ROSAVA, SNOWGARD VAN	215/65 16 109R	7,5 mm
	lewe	ROSAVA, SNOWGARD VAN	215/65 16 109R	7,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Łotnik przedni prawy	do 150
4	Śłupek przedni lewy	do 150
5	Śłupek przedni prawy	do 150
6	Śłupek środkowy lewy	do 150
7	Śłupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Obudowa silnika, góra	rozerwanie, ubytki materiału	WY	0.1
2	Tapicerka siedziska 1.rząd L	przepalenie	WY	1.2
3	Łotnik przedni L	ślady korozji	NA	0.5
4	Łotnik przedni R	ślady korozji	NA	0.5
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5

6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ubytki materiału	NA	0.7
7	Drzwi części ład.przesuwne L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
8	Drzwi części ład.przesuwne R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
9	Rama drzwi,przód R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
10	Próg L	ślady korozji	NA	0.5
11	Próg R	ślady korozji	NA	0.5
12	Błotnik tylny cz.przednia wym.częściowa L	rysa/odprysk	NA	0.5
13	Błotnik tylny cz.przednia wym.częściowa R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2
14	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
15	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
16	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
17	Zderzak, środek	zarysowanie		
18	Zderzak, róg L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1

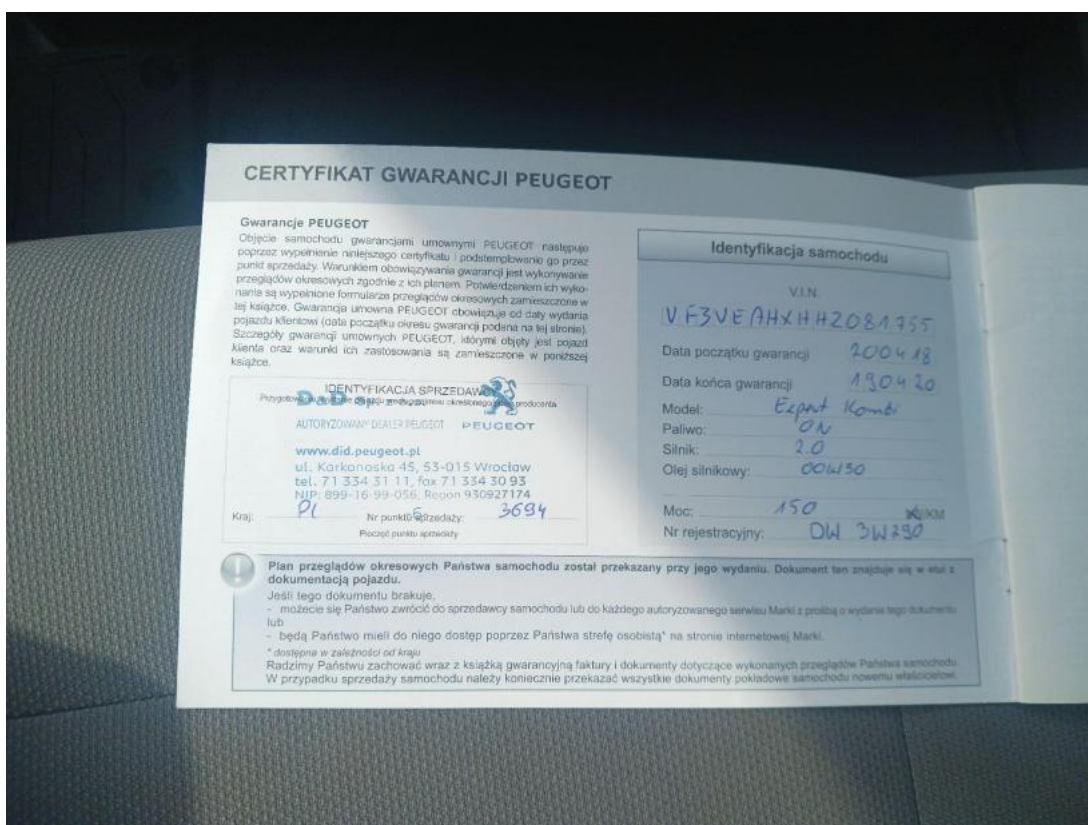

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

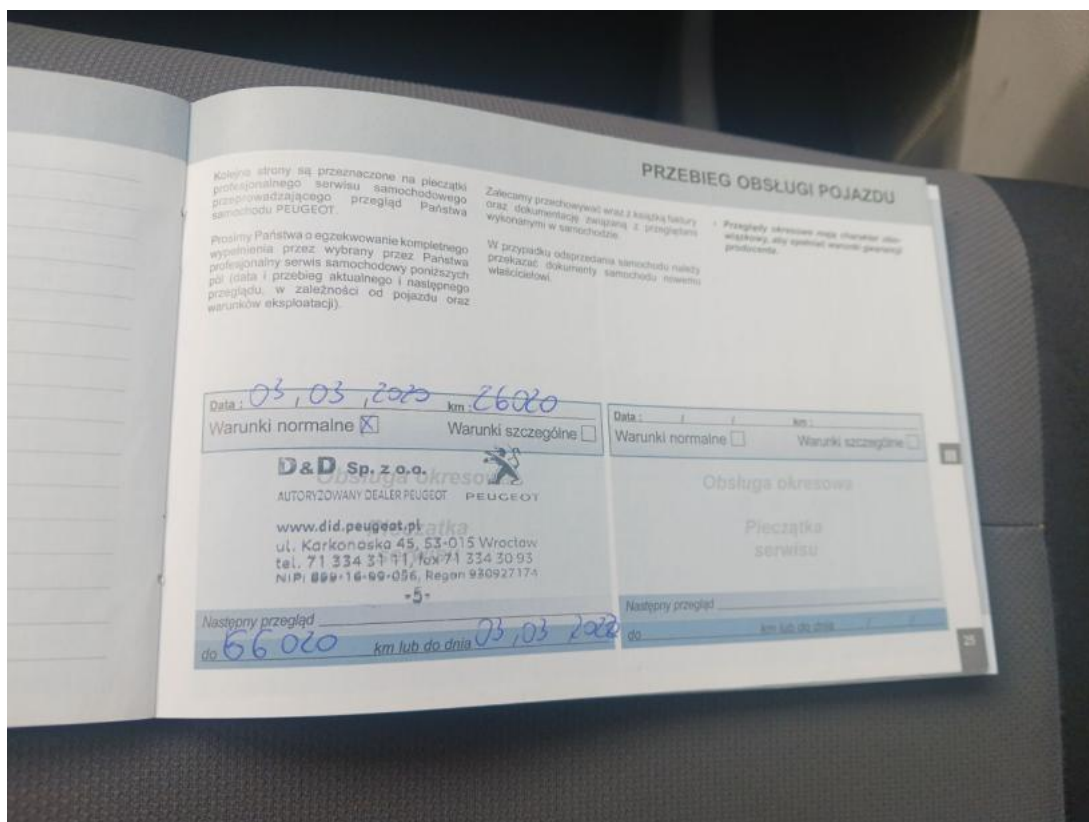

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 44

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

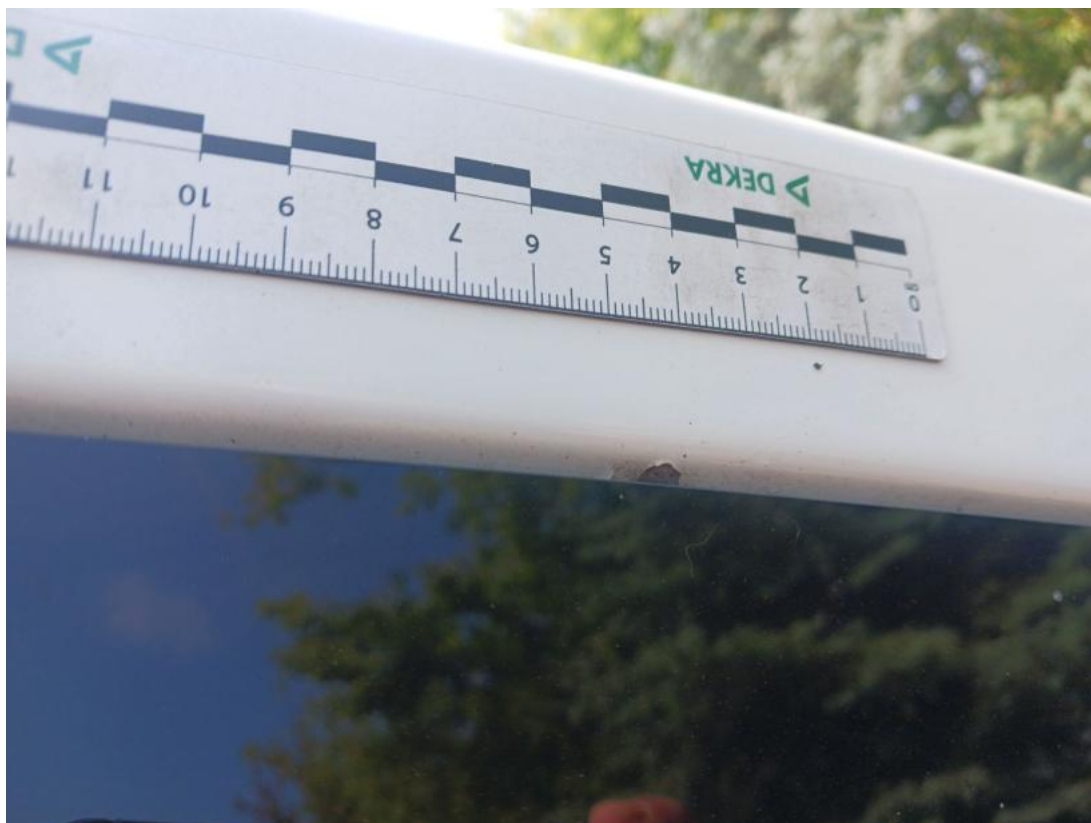

Fot. 51

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny cz śr - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Zderzak tylny cz śr - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61


Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 62

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

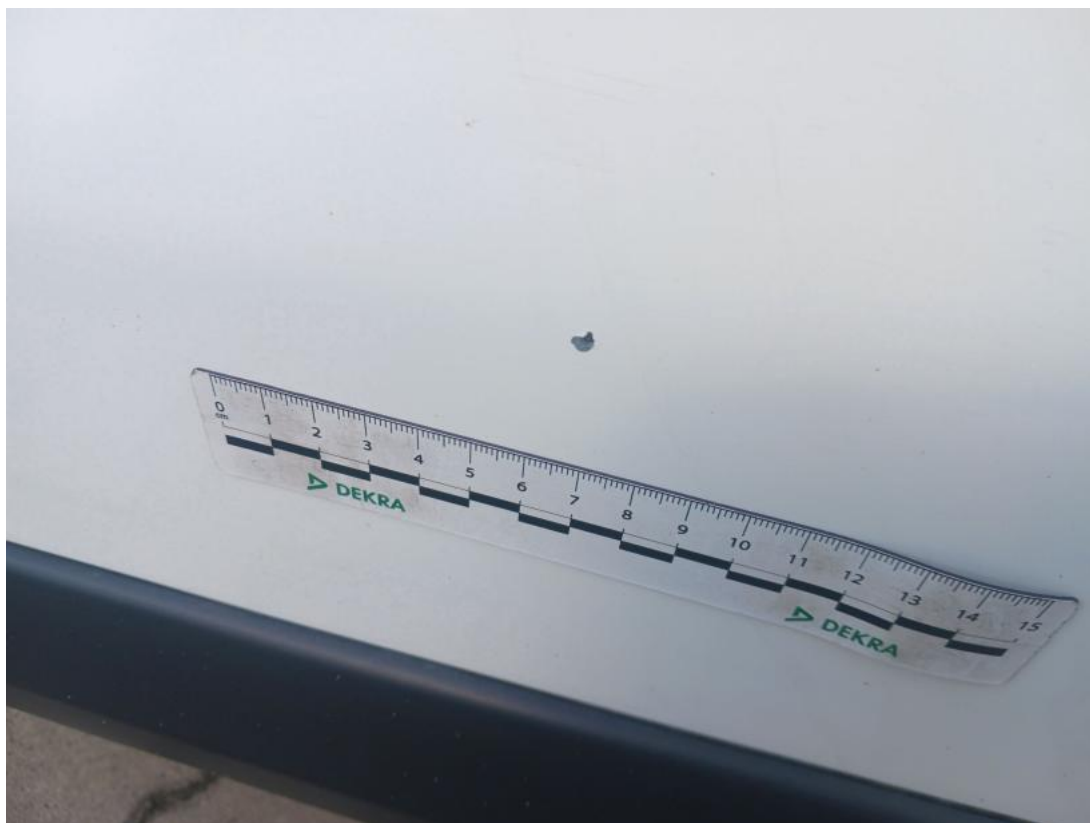

Fot. 63

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 64

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi tylne L - Inne 1



Fot. 66

Próg L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 70

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Pas bezpieczeństwa tylny lewy - Inne 1



Fot. 72

Pas bezpieczeństwa tylny prawy - Inne 1