

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217874/1/26-11401	Data raportu	20-01-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	15-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/103056/25/12/30	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SALYA2BX4KA225078
Marka, model	LAND ROVER Range Rover V...
Typ, wersja	Velar 2.0 Si4 GPF SE
Numer rejestracyjny	WD4376T
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1998 ccm/221 kW
Stan licznika	133 608 km
Data 1. rej./rok prod.	23-05-2019/2019
Data nast. bad. techn.	20-08-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	grafitowy/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Alarm wolumetryczny, Asystent parkowania równoległego i wyjazdu z miejsca parkingowego, Asystent ruszania na wzniesieniu (Hill Start Assist), Czujnik jakości powietrza, Czujniki parkowania 360 stopni, Dach metalowy, Elektrycznie otwierana i zamykana kłapa bagażnika, Hamulce przednie - rozmiar tarczy 350 mm, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kanapa tylna składana, dzielona 40/20/40, Kierownica skórzana, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana manualnie, Koło zapasowe dojazdowe, Lampy przednie Matrix LED ze światłami obrysowymi LED i asystentem światła drogowych, Listwa bagażnika metalowa, Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, elektrochromatyczne, ogrzewane, Lusterko wewnętrzne, elektrochromatyczne, Mechanizm różnicowy otwarty, Nakładki progowe przednie, metalowe, Port USB - x2, Gniazdo 12V - x3 (Pakiet Powe Base), Pro Services oraz Wi-Fi Hotspot, Radio MP3, Remote (usługa), Schowek w konsoli środkowej, zamykany, System Terrain Response z Dynamic Program, System awaryjnego hamowania, autonomiczny, System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu, System kontroli zjazdu (Hill Descent Control), System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System monitorujący kondycję kierowcy, System nawigacji Pro - mapy na dysku SSD, System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy wraz z systemem utrzymywania pasa ruchu, System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości, System stabilizacji toru jazdy za pomocą układu hamulcowego, System wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania, Szyba przednia laminowana akustycznie, Tapicerka skórzana perforowana Grained, Tempomat, Wykończenie wnętrza Cosmic Grey, Zegary cyfrowe - kolorowy wyświetlacz 12.3 cala, Zestaw audio Meridian - 17 głośników, wzmacniacz 825W, Dach w kontrastowym kolorze oraz nakładki na lusterka - Narvik Black, Felgi aluminiowe 21, 10 - ramienne (wzór 1033), wykończone w kolorze czarnym, Fotele przednie reg. w 10 kier., podgrzew., z pamięcią ust. kierowcy, tylne: reg. elektr. z podłok., Klimatyzacja automatyczna - 4-strefowa, Lakier metalik, Ogrzewana szyba przednia i dysze spryskiwaczy wycieraczek, Pakiet wewnętrzny Luxury, Pakiet zewnętrzny Black, Relingi dachowe - srebrne, Szyby tylne przyciemniane, Wyświetlacz Head Up, Zawieszenie pneumatyczne

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, LATITUDE ALPIN	265/45 21 104V	4,5 mm
	lewe	MICHELIN, LATITUDE ALPIN	265/45 21 104V	4,5 mm
tylna	prawe	MICHELIN, LATITUDE ALPIN	265/45 21 104V	3,5 mm
	lewe	MICHELIN, LATITUDE ALPIN	265/45 21 104V	3,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Słupki przedni prawy	do 150
5	Słupki środkowy lewy	do 150
6	Słupki środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300
2	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 500

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Dach	rysa/odprysk	NA	0.3
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.7
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
5	Poszycie słupka środkowego L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
6	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
7	Błotnik przedni R	rysa/odprysk		
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
9	Kierownica skórzana z Airbag	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10


Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu

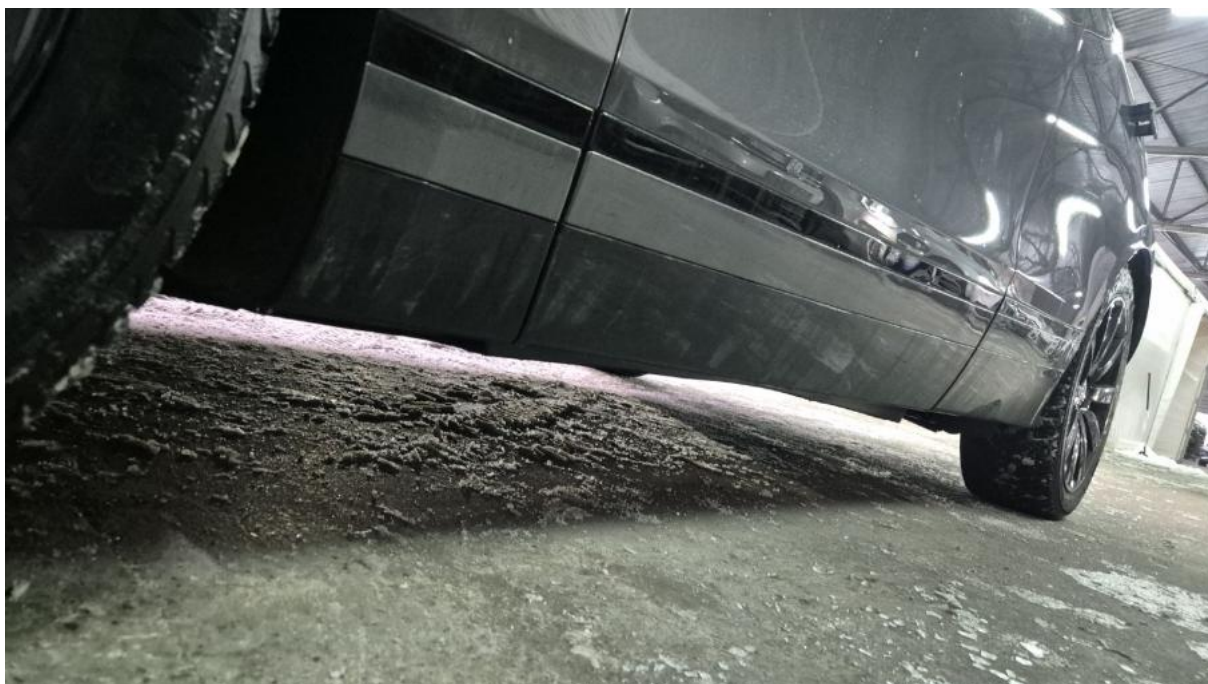

Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15


Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

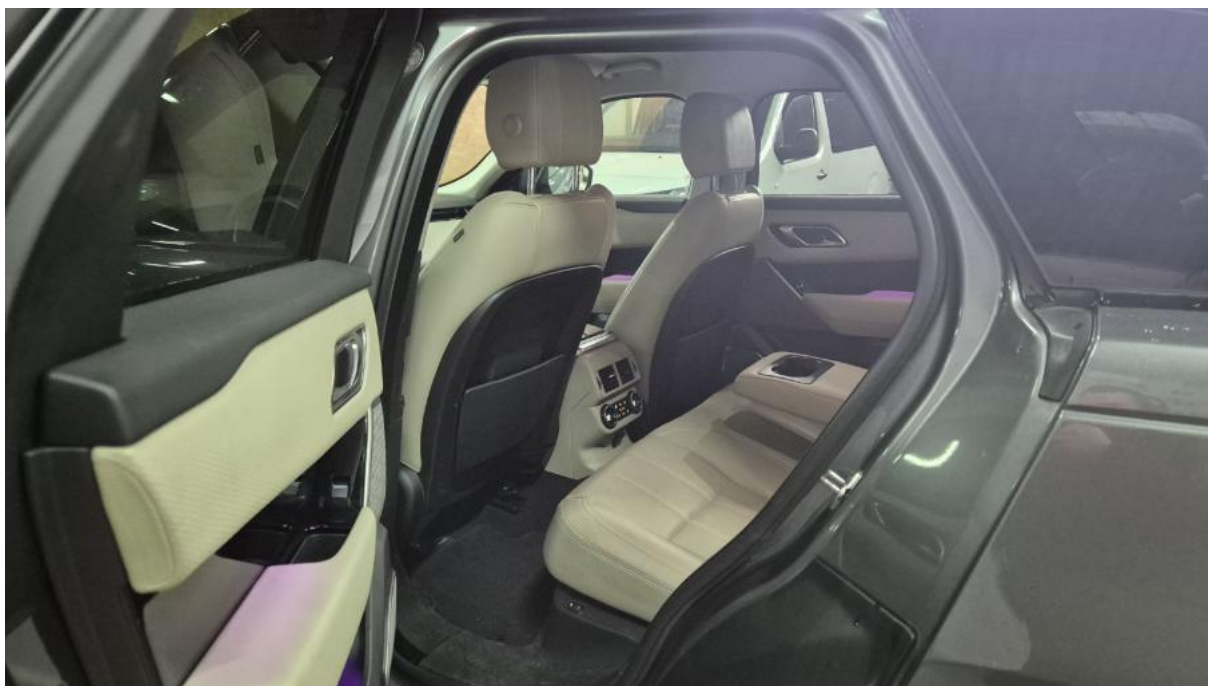

Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Łótnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2



Fot. 36

Błotnik przedni P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

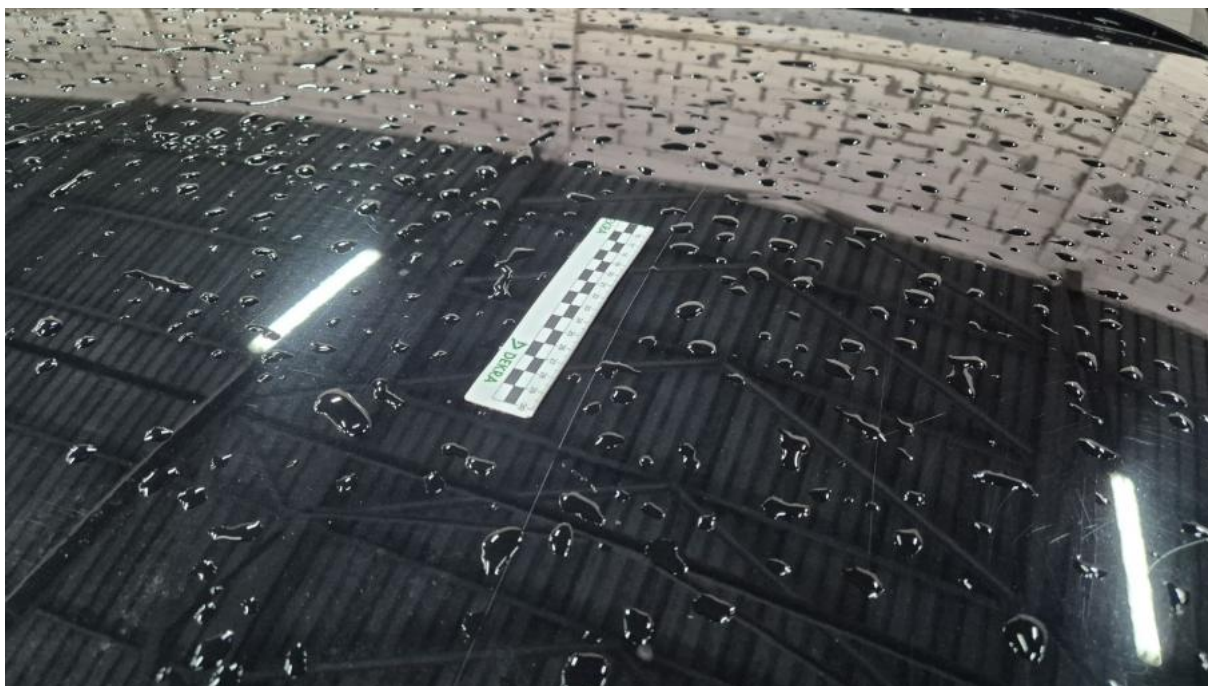

Fot. 43

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Drzwi przed L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przed L - Inne 2



Fot. 48

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1