

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	11713/6/26-15201	Data raportu	08-06-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	15-05-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/41193/26/05/12	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VNVF4000665284478
Marka, model	NISSAN NV300 Euro 6 1997cc...
Typ, wersja	NV300 2.0 dCi L1H1 2,9t Comfort
Numer rejestracyjny	BIA0672A
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/88 kW
Stan licznika	174 094 km
Data 1. rej./rok prod.	08-07-2020/2020
Data nast. bad. techn.	21-07-2026
Nadwozie	FUR 4/3
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Deska rozdzielcza z zamykanym schowkiem, elementami chromowanymi i ozdobnymi obramowaniami nawiewów, Drzwi prawe odsuwane, nieprzeszkłone, Drzwi tylne nieprzeszkłone otwierane pod kątem 180 stopni, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparcia lędźwiowego i podłokietnikiem, Kanapa typu biuro ze schowkiem i wnęką na notebook, 54-litrowy schowek pod siedzeniem, Klimatyzacja manualna z przodu, Kluczyk centralnego zamka z 2 przyciskami bez funkcją selektywnego otwierania drzwi, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Kołpaki ozdobne Maxi, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterko martwego pola Wide View, Poduszka powietrzna kierowcy, Przegroda oddzielająca część pasażerską od ładunkowej + kłapa pod kanapą pasażerów, Punkty mocujące ładunek w ścianach bocznych, Radioodtwarzacz z wbudowanym wyświetlaczem, sterowaniem pod kierownicą, Bluetooth, USB, AUX, Rygiel blokady drzwi tylnych lewych, Szyby o wysokiej zdolności filtrującej, Szyby przednie elektryczne z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy, Tapicerka materiałowa Java, Zamek centralny, Zderzaki dwukolorowe, lusterka i listwy ochronne w kolorze czarnym, Ściana nieprzeszkłona z lewej strony, Ścianka działowa z oknem, Ściany boczne w części tylnej nieprzeszkłone, Światła do jazdy dziennej LED, Czujniki parkowania tył z kamerą cofania, Karta Hands Free, R-Link z mapą rozszerzoną, Regulator prędkości, Światła przeciwmgielne

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DUNLOP, ECONODRIVE	205/65 16 107105T	5,0 mm
	lewe	DUNLOP, ECONODRIVE	205/65 16 107105T	5,0 mm
tylna	prawe	NEXEN, WINGUARD WT1	215/65 16 109107R	6,0 mm
	lewe	NEXEN, WINGUARD WT1	215/65 16 109107R	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Łotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nadkole wewn., przód R	pęknięcie	WY	0.4
2	Lusterko zewn. ustaw.mechanicz. R	pęknięcie	WY	0.2
3	Klamka zewnętrzna drzwi tylnych R	pęknięcie	WY	0.4
4	Zderzak, środek	pęknięcie	WY	0.6
5	Zderzak, róg R	zarysowanie	WY	0.3
6	Zestaw montażowy/napr. zderzaka tylnego		WY	
7	Uszczelka drzwi/klapy R	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.1
8	Podsufitka kabiny	przepalenie	WY	0.4

9	Tapicerka siedziska 1.rząd L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.3
10	Okładzina zderzaka przedniego	inne	NA	0.2
11	Pokrywa przednia	odpryski lakieru, wgniecenie	NA	1.5
12	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie, liczne, wgniecenie	NA	3
13	Drzwi części ład.przesuwne R	liczne, wgniecenie	NA	3.5
14	Rama drzwi,przód R	wgniecenie	NA	1.2
15	Ściana boczna L	wgniecenie, wgniecenie	NA	3.5
16	Blotnik tylny , część góra R	wgniecenie, wgniecenie, zarysowanie	NA	2.5
17	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	odpryski lakieru, wgniecenie	NA	1.5
18	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	odpryski lakieru	NA	
19	Tapicerka siedziska 1.rząd R	zabrudzenie	NA	
20	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru, wgniecenie		
21	Rama drzwi,przód L	zarysowanie, wgniecenie, wgniecenie		
22	Tapicerka drzwi, przód R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

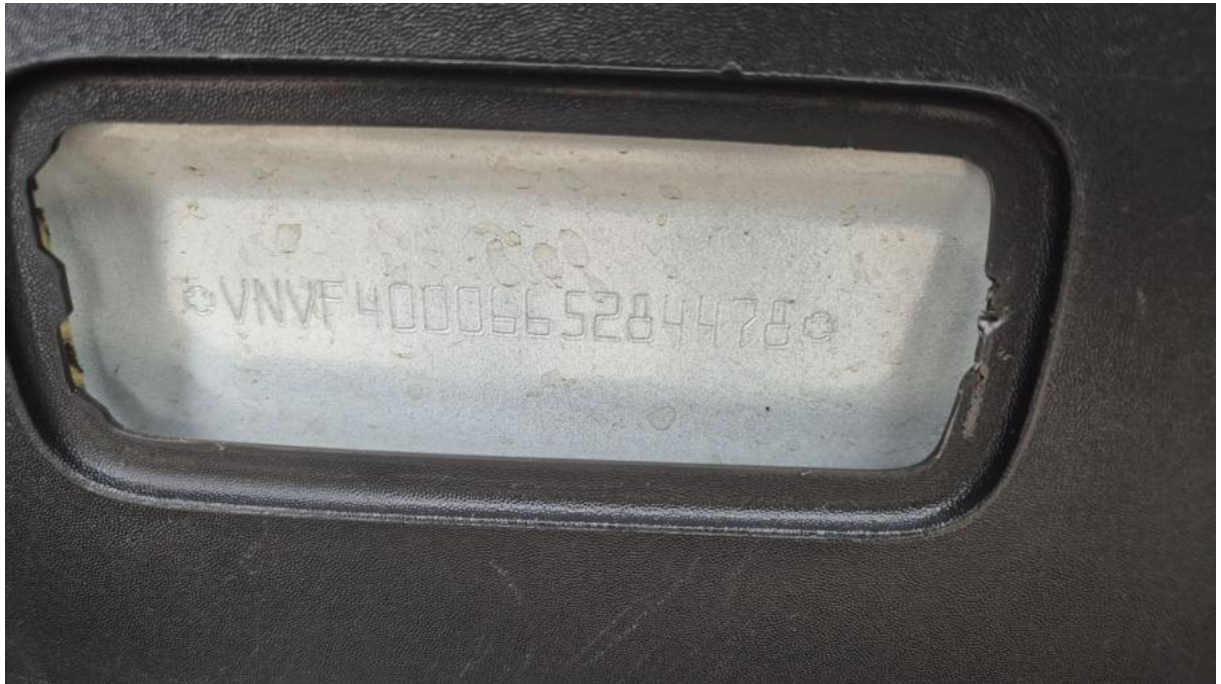


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. str. 2

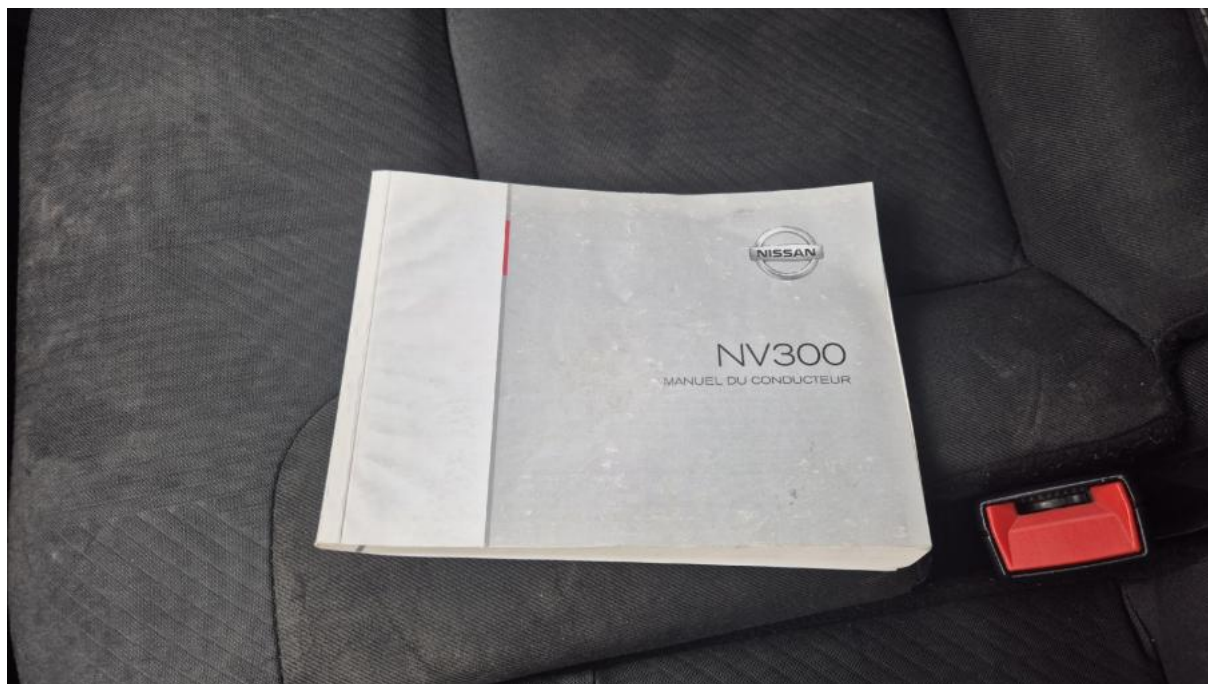

Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zestaw naprawczy koła



Fot. 36

Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Nadkole przednie P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 48

Klamka drzwi tyl P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Lusterko zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 50

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 58

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 60

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 64

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 68

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Uszczelka pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72

Uszczelka pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 1



Fot. 74

Drzwi tyłu lewe - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 1