

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220253/8/26-11401	Data raportu	28-08-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	25-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/77878/26/08/20	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WAUZZZF49JA232438
Marka, model	AUDI A4 [8W] 15-19
Typ, wersja	A4 1.4 TFSI S tronic
Numer rejestracyjny	WD9203P
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1395 ccm/110 kW
Stan licznika	127 838 km
Data 1. rej./rok prod.	16-08-2018/2018
Data nast. bad. techn.	17-06-2027
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki- przód, kurtyny powietrzne), Alarm, Asystent podjazdu z Auto Hold, Audi pre sense city - system zapobiegania kolizji poprzez ingerencję w układ hamulcowy, Automatyczne odblokowanie pokryw bagażnika, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchowy światła, Dywaniki welurowe - przód i tył, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Elementy dekoracyjne wnętrza - Micrometallic, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Hamulec postojowy - elektromechaniczny, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna - skórzana, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją położenia, Komputer pokładowy z 7-calowym wyświetlaczem, Koło zapasowe - dojazdowe, Lampy ksenonowe, Listwy progowe z aluminium, Lusterka boczne ogrzewane i regulowane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne z automatyczną funkcją p/oślepieniową, MMI z 7-calowym wyświetlaczem, Pakiet dla palących, Przedni podłokietnik, Przycisk Start/Stop, Radio MMI plus z Bluetooth, 8 głośników, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Start/Stop z systemem rekuperacji, Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie, Szyby termoizolacyjne, Tapicerka tkaninowa Index, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyty ISOFIX - przód i tył, Wspomaganie układu kierowniczego, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie dynamiczne, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą, Światła do jazdy dziennej LED, Lakier metalik, Listwy wokół szyb bocznych, srebrne, Pakiet promocyjny Comfort, Rezygnacja z Audi drive select, S line selection, Zbiornik paliwa - 54l

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO2	245/40 18 93Y	4,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO2	245/40 18 93Y	4,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK	245/40 18 97Y	4,0 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK	245/40 18 97Y	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Krata wlotu powietrza, dolna	pęknięcie	WY	0.2
2	Kierunkowskaz boczny L	pęknięcie	WY	0.4
3	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, pęknięcia powłoki lakierowej	NA	1.3
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
5	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
8	Rama drzwi, przód L	rysa/odprysk		
9	Blotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
10	Pokrywa tylna	wgniecenie/odkształcenie		
11	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		
12	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

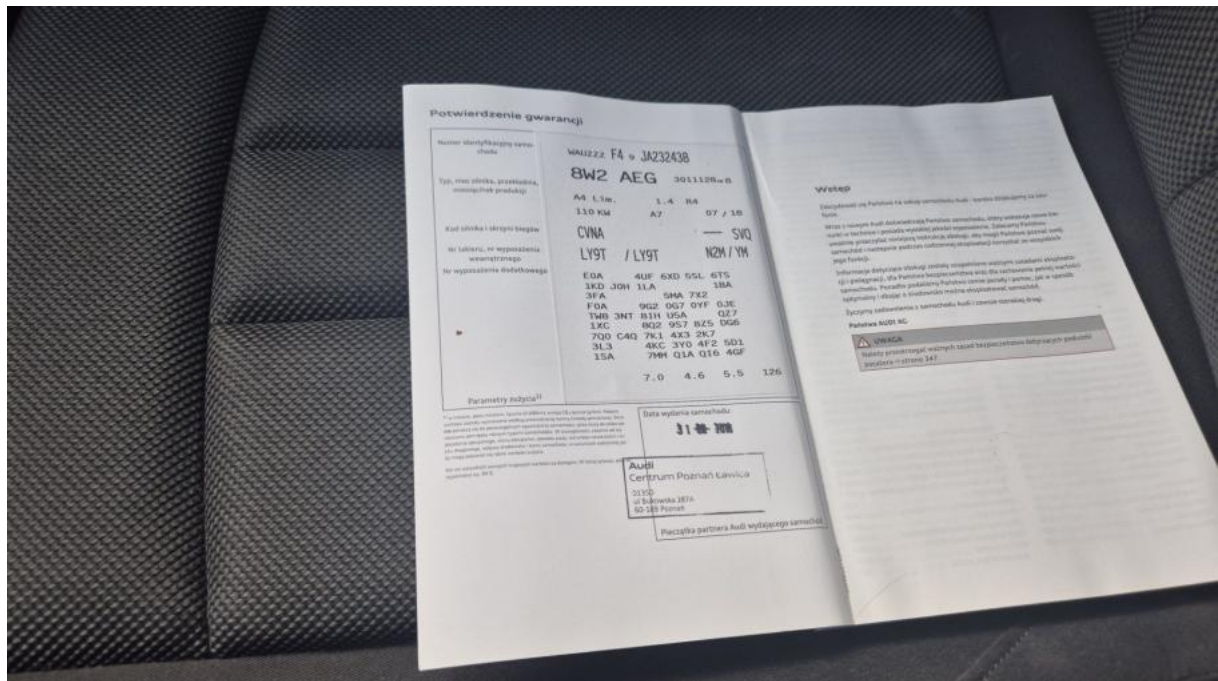

Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34


Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dow. Rej. Str. 2

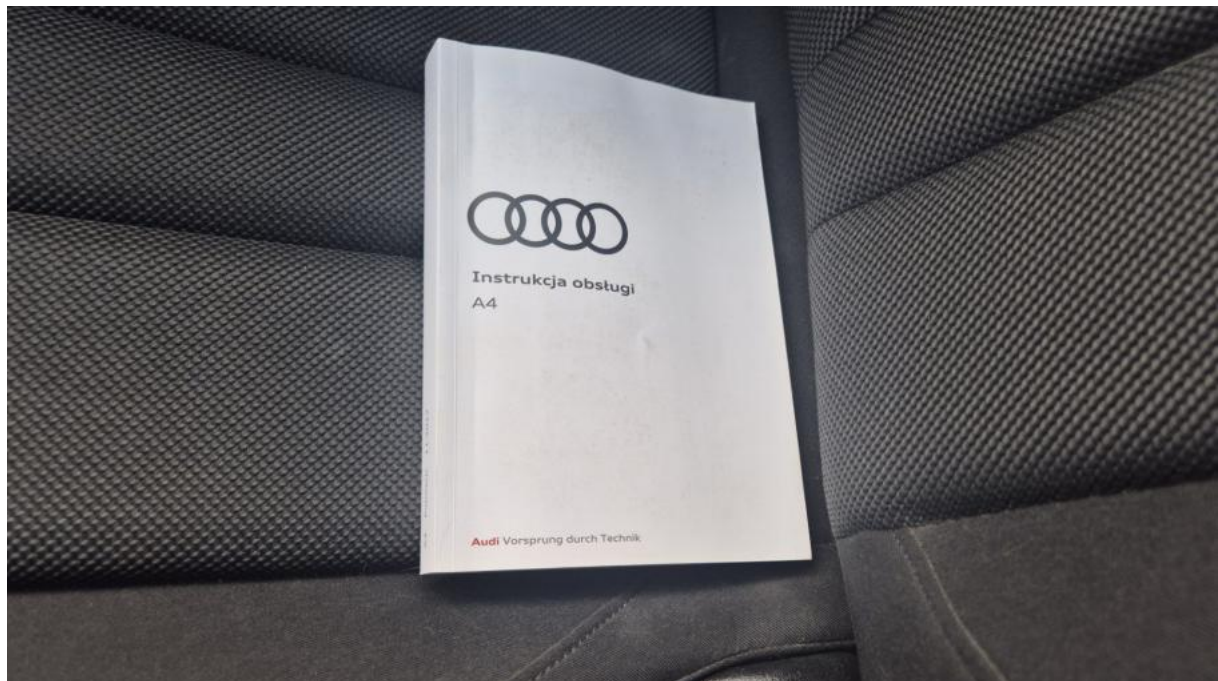

Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Kratka zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 44

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Lusterko zew L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2



Fot. 60

Fotel prz. praw. - Inne 1