

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13063/8/26-15201	Data raportu	14-08-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	07-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/69032/26/07/24	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMAH351BAPJ208437
Marka, model	HYUNDAI i30 20-24
Typ, wersja	i30 1.0 T-GDI Smart
Numer rejestracyjny	WJ9251L
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./998 ccm/88 kW
Stan licznika	50 853 km
Data 1. rej./rok prod.	18-05-2023/2023
Data nast. bad. techn.	18-05-2028
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych, Asystent utrzymania pasa ruchu LKA, Bagażnik z dwupoziomową podłogą, Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi tylnych przez dzieci, Czujniki parkowania tylne, Dźwignia zmiany biegów obszyta skórą, Felgi aluminiowe 16", z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego (2 kierunki), Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie podgrzewane, Funkcja automatycznego odparowywania szyb, Gazetownik w oparciu fotela kierowcy, Gazetownik w oparciu fotela pasażera, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo 12 V w konsoli centralnej, Grill wykończony w kolorze czarnym z chromowaną listwą, Gwarancja bez limitu kilometrów - 5 lat, Głośniki w drzwiach przednich, Głośniki w drzwiach tylnych, Głośniki wysokotonowe, Haczyki do mocowania bagażu, Immobilizer, Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi, Kanapa tylna składana w proporcji 60:40, Kanały nawiewu powietrza w drugim rzędzie, Kierownica obszyta skórą, Kierownica podgrzewana, Kierownica ze sterowaniem radia, Kierunkowskazy w lusterkach bocznych, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z 3,5 calowym kolorowym wyświetlaczem, Kontrola stanu technicznego bezpłatna - 5 lat, Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier uni, Listwa ozdobna, czarna, Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze czarnym błyszczącym, Mocowania ISOFIX na tylnych fotelach, Ogranicznik prędkości, Opony Michelin, Osłona przeciwsłoneczna kierowcy z lusterkiem, Osłona przeciwsłoneczna pasażera z lusterkiem, Osłony przeciwsłoneczne z oświetleniem, Oświetlenie drugiego rzędu, Oświetlenie pierwszego rzędu + schowek na okulary, Oświetlenie przestrzeni bagażowej, Poduszki bezpieczeństwa boczne i kurtynowe, Poduszki bezpieczeństwa przednie, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Podłokietnik tylny z otworem na narty, Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje, Port USB, Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Półka zakrywająca przestrzeń bagażową, Reflektory halogenowe (światła mijania) z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, Siatka do mocowania bagażu, Spoiler tylny z trzecim światłem Stop LED, Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach, System ABS z elektroniczną kontrolą stabilizacji ESC i asystentem podjazdu HAC, System Bluetooth z obsługą komend głosowych, System informowania o odjechaniu poprzedzającego pojazdu (LVDA), System monitorowania poziomu uwagi kierowcy (DAW), System multimedialny z 8" kolorowym ekranem dotykowym, DAB, Apple CarPlay, Android Auto, Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym, Szyby sterowane elektrycznie, z funkcją Auto Up-Down, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Uchwyty na napoje, Usługa assistance - 5 lat (obejmuje próbę naprawienia pojazdu na miejscu), Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Zagłówki tylne z regulacją wysokości, Zamek centralny, alarm, Zderzak tylny z ozdobną listwą w kolorze chromu, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne przednie, Światła włączane automatycznie, Lakier metalik, Pakiet LED

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, FRIGO 2	205/55 16 91T	7,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO 2	205/55 16 91T	7,0 mm
tylna	prawe	DEBICA, FRIGO 2	205/55 16 91T	7,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO 2	205/55 16 91T	8,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 500

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2
2	Nakładka haka holowniczego	brak	WY	0.1
3	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie	NA	
4	Osłona przeciwsłoneczna L	inne	NA	
5	Pokrywa reflektora dodatkowego L	zarysowanie		
6	Pokrywa przednia	wgniecenie, wgniecenie, wgniecenie		
7	Dach	wgniecenie, wgniecenie, wgniecenie		
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
9	Rama drzwi, przód L	wgniecenie		
10	Rama drzwi, przód R	wgniecenie		
11	Spoiler tylny, góra	wgniecenie		
12	Konsola środkowa	zarysowanie		
13	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1

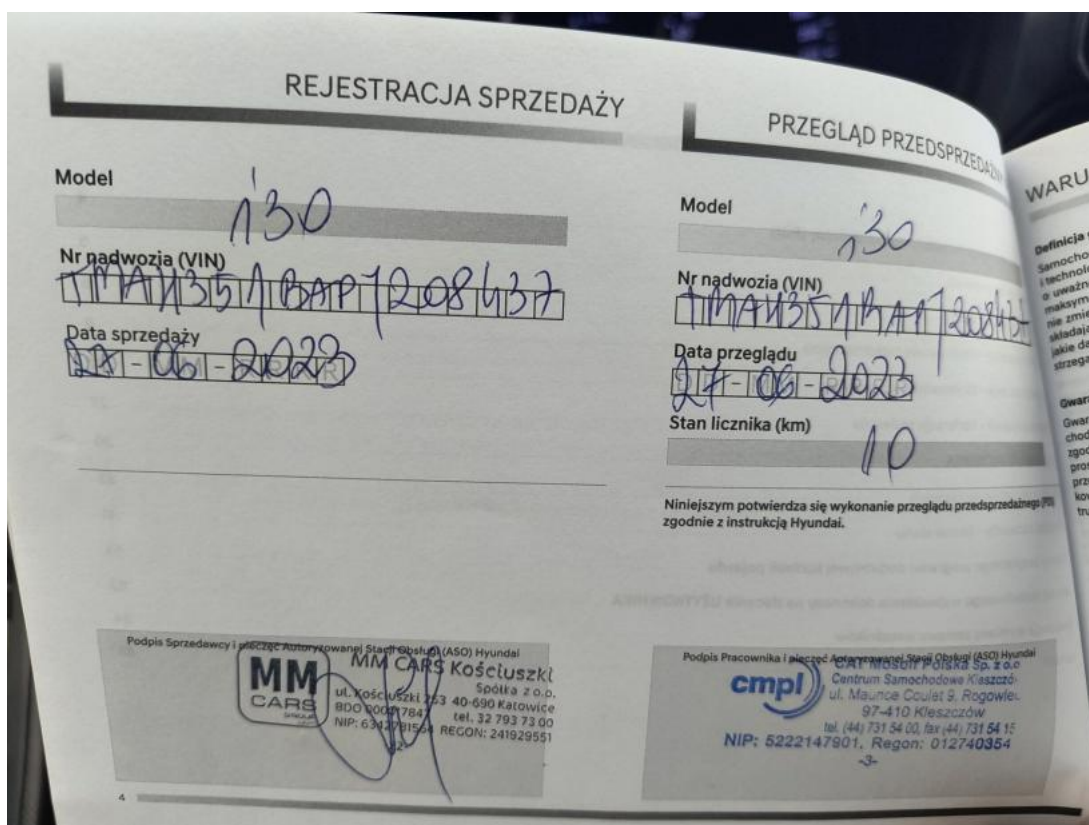

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

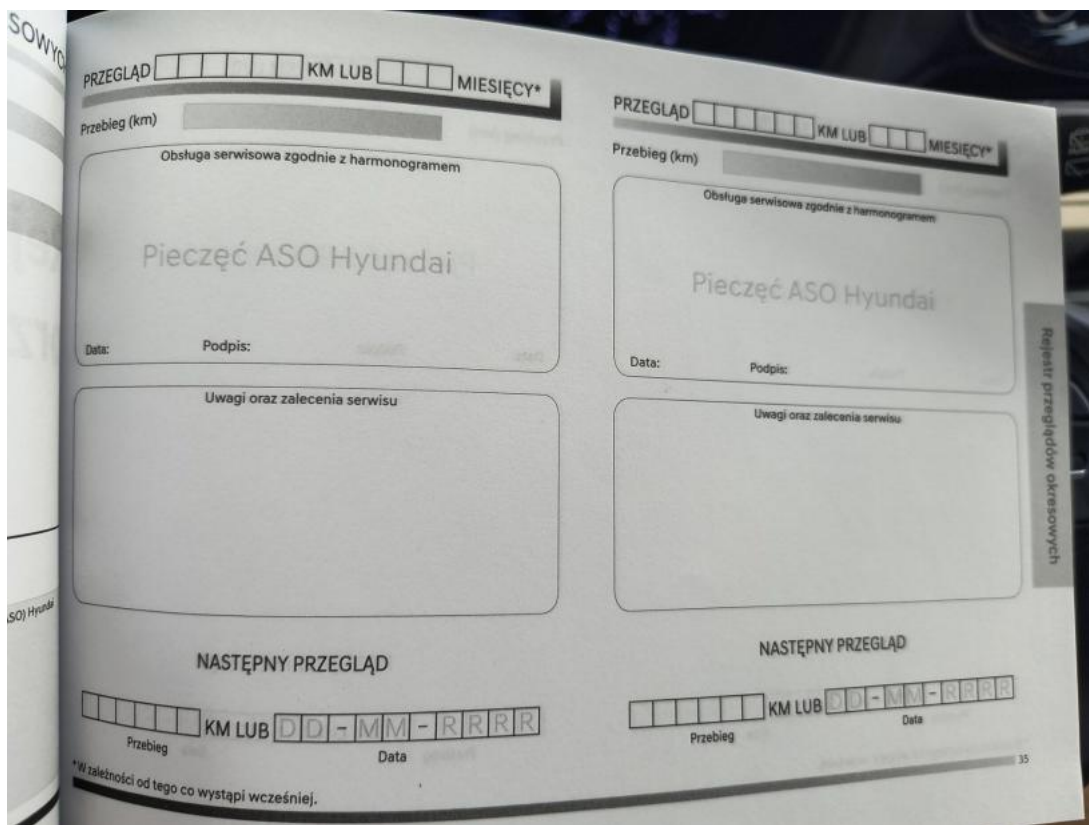

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 36

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje

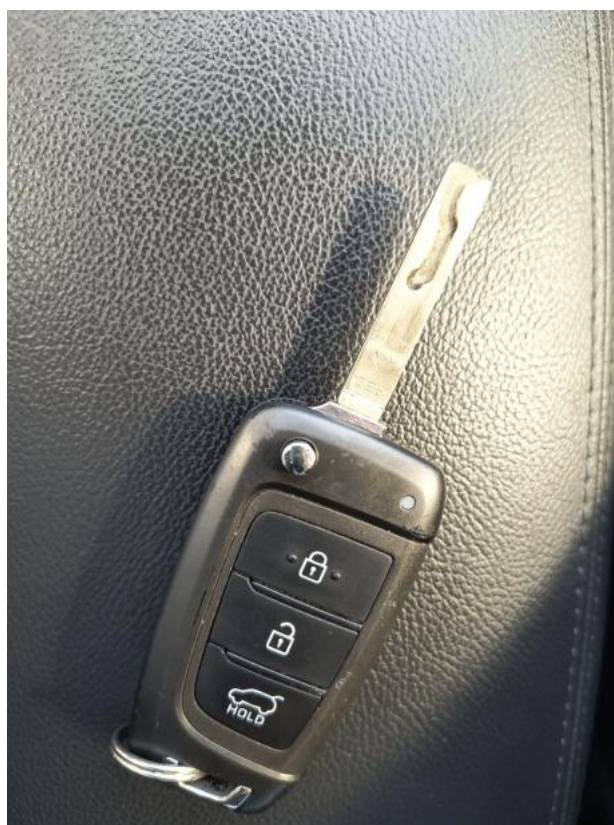


Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

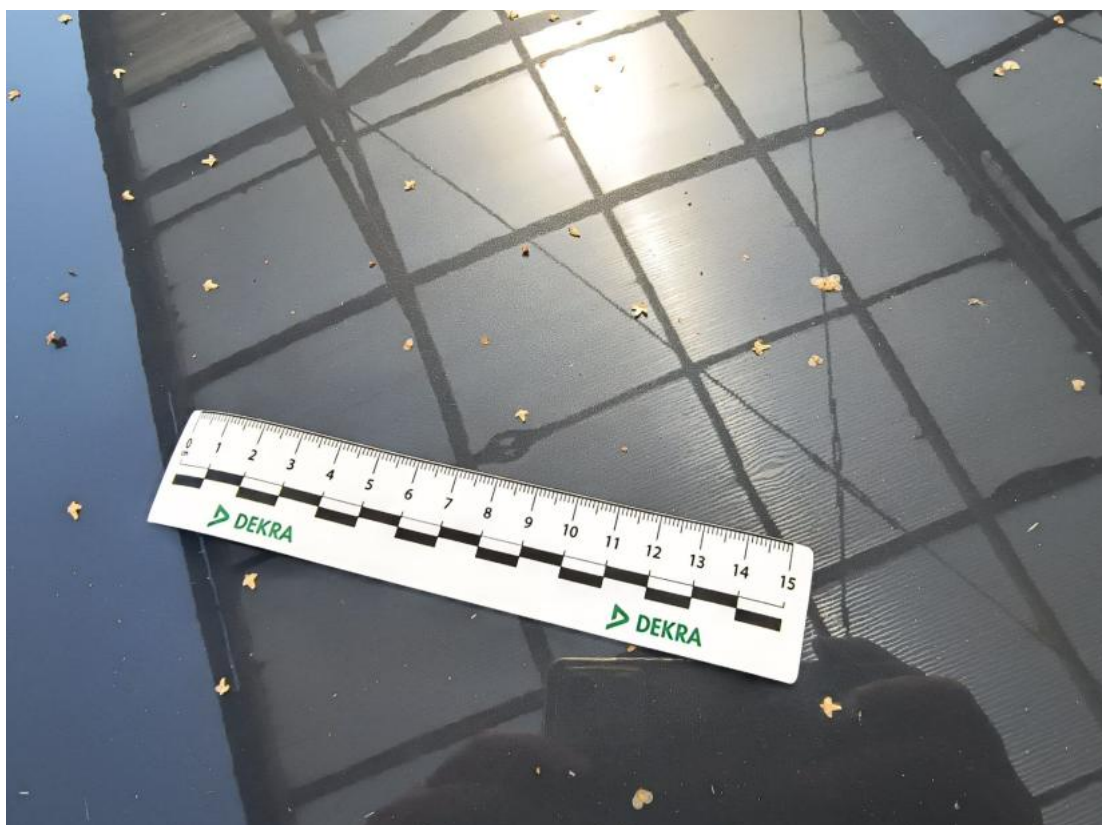

Fot. 40


Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

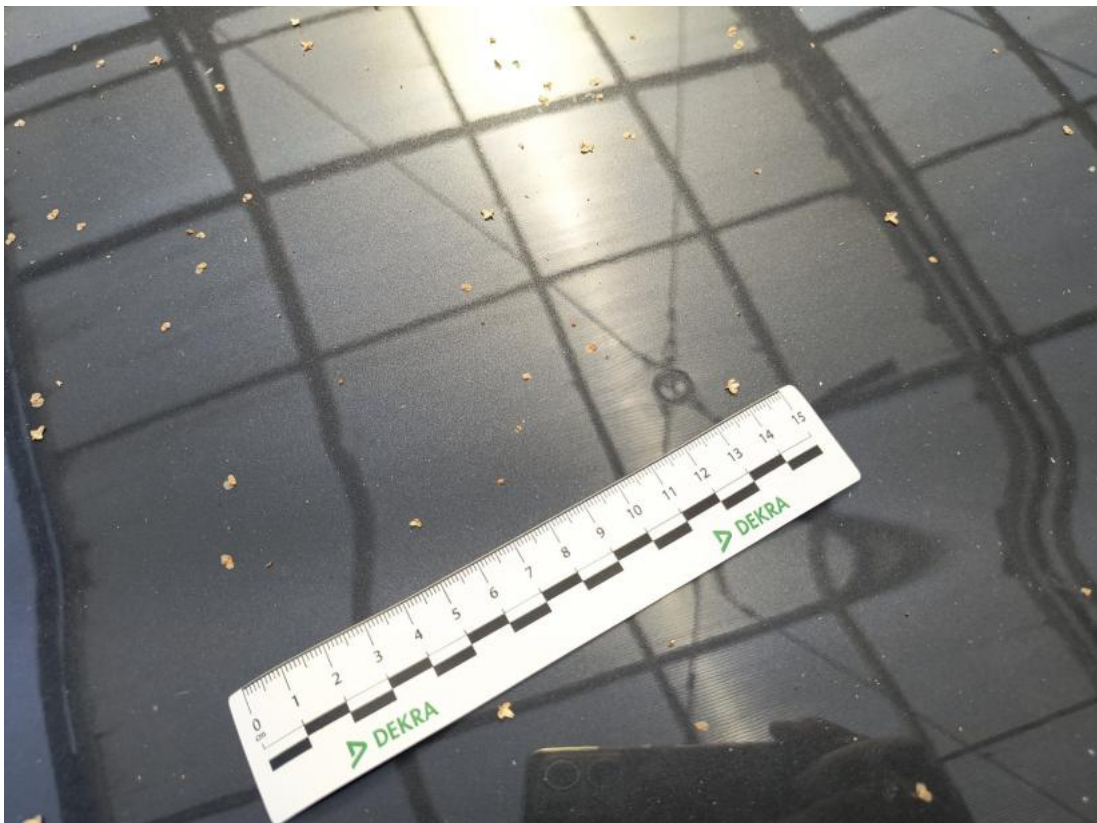

Fot. 42

Pokrywa komory silnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 48

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Pokrywy bagażnika - Inne 1



Fot. 50

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 54

Zderzak tylny - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 58

Dach() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Rama dachu L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60

Rama dachu L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Rama dachu P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Rama dachu P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 66

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Konsola tunelu śr. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Ostona p/słoneczna lewa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72

Ostona p/słoneczna lewa - Inne 1